

INFO'RAPID	
B1AUPMQ0 : Версия 0 от 23/01/2007	
для : C5 II и ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A	
ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТОМ :	ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА 3 ЦИЛИНДРАХ;ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ;НАЛИЧИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ 1337 1338 1339 1340 0301 0302 0303 0304
УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ :	ПРОИЗВОЛЬНО

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Внутренняя неисправность компактного блока катушек зажигания.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Проверка цифр на компактном блоке катушек зажигания.

2.1. Необходимая деталь

1 Компактный блок катушек зажигания (номер запасной части 5970 87).

2.2. Ремонтная операция

Снять компактный блок катушек зажигания.

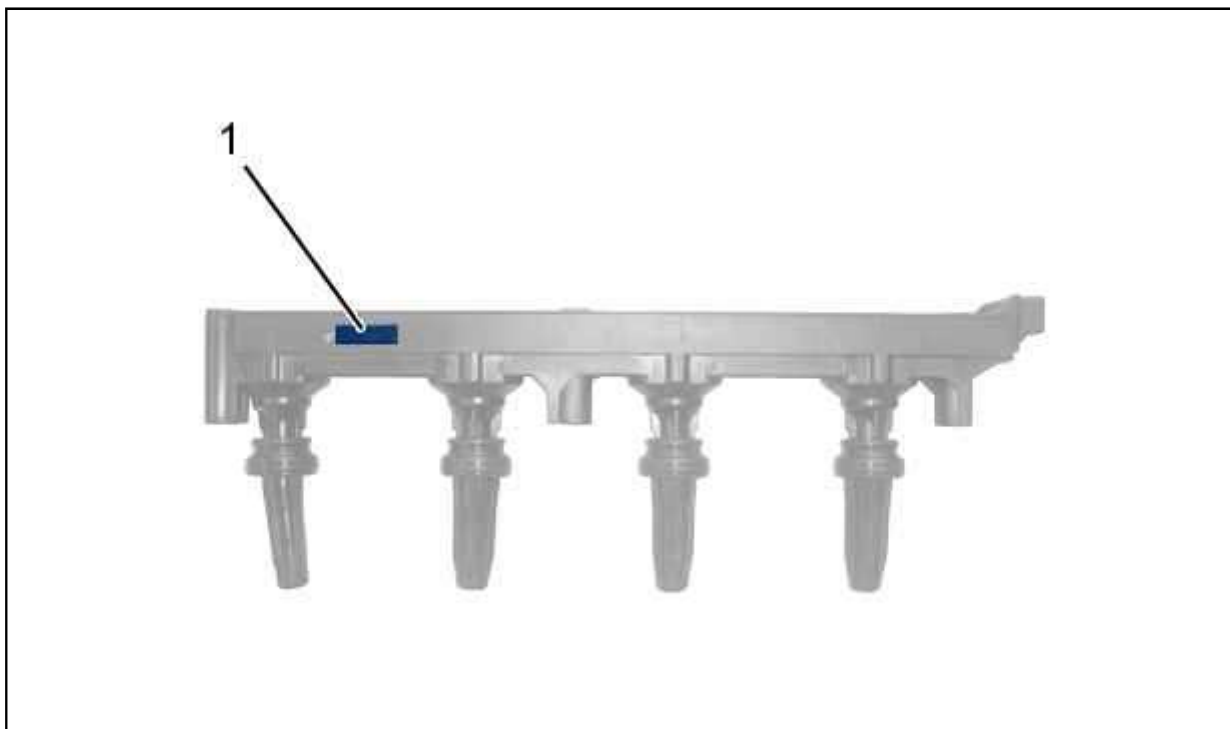


Рисунок : B1BQ04ND

Проверить цифры (1) на компактном блоке катушек зажигания.

Если цифры (1) заключены между значениями 196.6 и 296.6:Заменить компактный блок катушек зажигания.

2.3. Нормы времени на выполнение ремонта

Код работы: 0620 0910.

Оплачиваемое время: 0,40 ч.

3. СЕРИЙНОЕ РЕШЕНИЕ

Начиная с номера OPR 10956:Компактный блок катушек зажигания является соответствующим.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не отправлять больше отчеты по неисправности (CRI) по этому дефекту для автомобилей C5, за исключением случаев повторения неисправности:Связаться с платформой помощи