

| Technical Service Bulletin (TSB) - | |
|--|---|
| B1BW010TQ0 : Вер◆и◆ 2 от 17/03/2017 | |
| Аннулирует и замен◆ет документ от 25/06/2014 | |
| 1 СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT | |
| ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : | ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА - ЗАГОРАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СИГНАЛИЗАТОРА ДВИГАТЕЛЯ С ВЫВОДОМ СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ - ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО КОДА ОШИБКИ P1337, P1338, P1339 ИЛИ P1340 |
| УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ : | ПРИ ДВИЖЕНИИ |

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нарушение сгорания, вызвавшее разрушение поршня двигателя.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Телезагрузка компьютера управления двигателем.

Замена двигателя.

Замена катушек зажигания.

Замена свечей зажигания.

Установка теплообменника "масло/охлаждающая жидкость" на опоре масляного фильтра.

2.1. Необходимые детали

1 Двигатель (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

4 Катушки зажигания (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

4 Свечи зажигания (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

1 Опора масляного фильтра с теплообменником "масло/охлаждающая жидкость" (реф. 1103 T5) (при необходимости)

2.2. Считывание кодов ошибок

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Диагностика должна проводиться обязательно с использованием диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техника, допущенного к применению методов по рекомендациям прибора : Выбрать меню "Поиск неисправности". Выполнить "чтение кодов ошибок". В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (главная страница с выбором методов по разделам). Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу. Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"

Выполните считывание кодов неисправности блока управления двигателем ; Выполнить считывание кодов неисправности в журнале неисправностей блока BSI :

- При постоянном наличии одного кода ошибки P1337, P1338, P1339 или P1340 вместе с кодами ошибок P1385 и P233x в журнале ошибок интеллектуального коммутационного блока : Применять этот документ
- В противном случае : Не применять данную информацию

ПРИМЕЧАНИЕ : Код ошибки может сопровождаться другими кодами ошибок, в частности, P1336

2.3. Телезагрузка

ВНИМАНИЕ : Диагностический прибор должен иметь последнее программное обеспечение, доступное на сервере обновления программ

Выполните загрузку последней версии программного обеспечения компьютера управления двигателем, присутствующей на сервере послепродажного обслуживания.

2.4. Проверка

Проверить компрессию в цилиндрах :

- При отсутствии компрессии в цилиндре, связанном с кодом неисправности P1337 или P1338, или P1339, или P1340 : Выполнить работу
- В противном случае : Не выполнять работы

ПРИМЕЧАНИЕ : Коды неисправности имеют следующее обозначение применительно к цилиндрам : Цилиндр 1 = P1337, Цилиндр 2 = P1338, Цилиндр 3 = P1339, Цилиндр 4 = P1340

2.5. Ремонтная работа

Замените :

- Двигатель
- Катушки зажигания
- Свечи зажигания

2.6. Дополнительные операции

Проверить наличие теплообменника "масло/охлаждающая жидкость" на опоре масляного фильтра.

Если на опоре масляного фильтра нет теплообменника "масло/охлаждающая жидкость" : Установить опору масляного фильтра с теплообменником "масло/охлаждающая жидкость".

2.7. Время проведения работы

Оплачиваемое время : 12,80Н.

Код операции : 99G26A.