

Technical Service Bulletin (TSB) - VF34J5FU8BP012870	
B1HW0182Q0 : Вер◆и◆ 4 от 01/06/2017	Аннулирует и замен◆ет документ от 24/01/2017
ДЛЯ : RCZ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDTX	
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :	ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА ДИАГНОСТИКИ - ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ И ЗАТРУДНЕННЫЙ ЗАПУСК - ПРИ НАЛИЧИИ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ P1030 И P1062
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Износ шестерни вала изменяемого подъема клапанов .

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Чтение кодов ошибок.

Проверка разъема привода управления вала изменяемого подъема клапанов .

Проверка износа шестерни вала изменяемого подъема клапанов .

Замена головки блока.

Замена привода подъема клапанов (При необходимости).

2.1. Запасные части

1 Головка блока цилиндров (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

1 Электродвигатель открытия клапанов (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля)
(При необходимости).

ПРИМЕЧАНИЕ : Обратиться к методике ремонта, содержащей дополнительные детали, которые возможно потребуются для данной работы

2.2. Компоненты

ПРИМЕЧАНИЕ : Обратиться к методике ремонта, содержащей дополнительные элементы, которые возможно потребуются для данной работы

2.3. Чтение кодов ошибок

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Диагностика должна проводиться с помощью диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техника, выполняющего диагностику :
Выбрать меню "Поиск неисправности". Выполнить "чтение кодов ошибок". В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (главная страница с выбором методов по разделам).
Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу. Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"

Выполните считывание кодов неисправности :

- При наличии кодов неисправности P1030 и P1062 : Применять этот документ
- При отсутствии кодов дефектов P1030 и P1062 : Не применять этот документ

ПРИМЕЧАНИЕ : Коды ошибок могут сопровождаться другими кодами ошибок

2.4. Проверки

2.4.1. Проверка 1

Визуально проверить разъем привода изменяемого подъема клапанов :

- При отсутствии аномалий : Выполнить проверки
- При наличии аномалий : Не применять этот документ ; Отремонтировать

2.4.2. Проверка 2

Снять крышку головки.

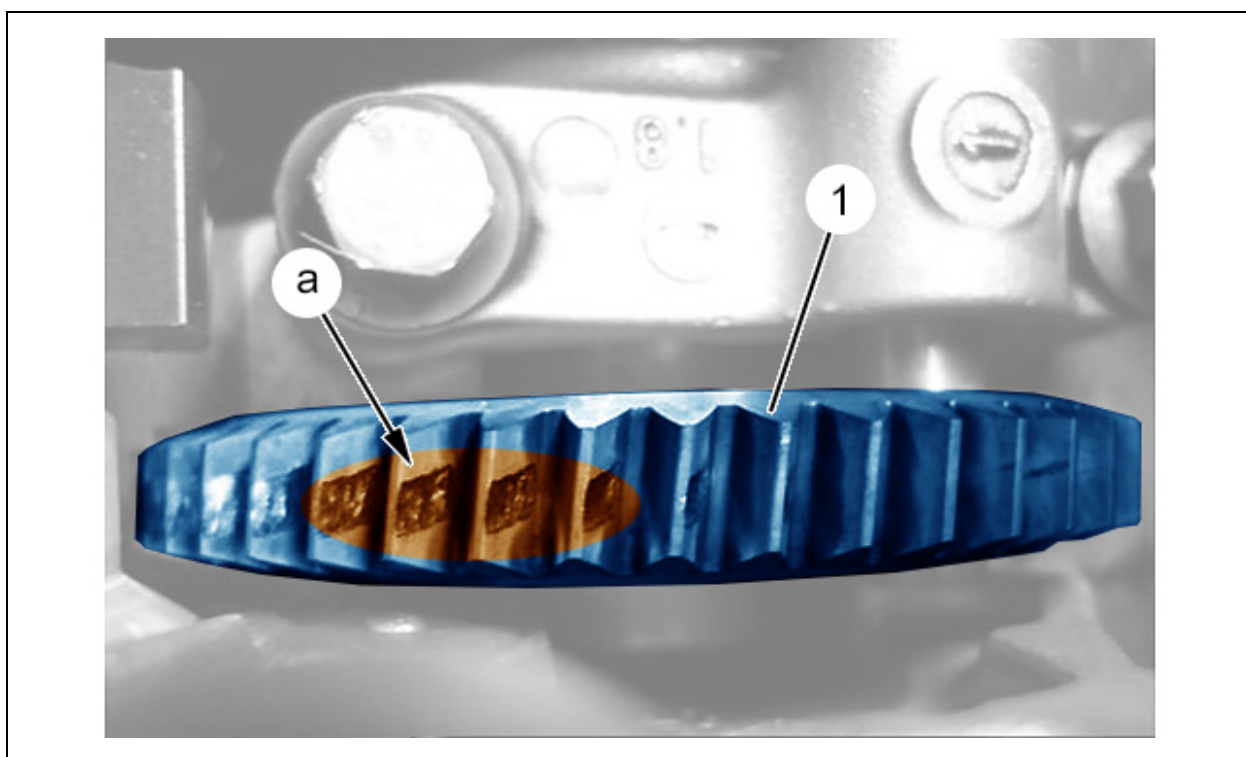


Рисунок : V1HW00XD

Визуально проверить состояние шестерни (1) вала изменяемого подъема клапанов :

- При наличии следов износа (в "а") : Выполнить работу 1
- При отсутствии следов износа (в "а") : Не применять этот документ ; Выполнить более глубокий поиск неисправности

2.5. Работа

2.5.1. Работа 1

RCZ

[Заменить головку блока цилиндров.](#)

ПРИМЕЧАНИЕ : Если головка снята : Выполнить следующую проверку

Визуально проверить состояние червяка привода подъема клапанов :

- Если на червяке есть следы износа : Выполнить работу 2
- Если на червяке нет следов износа : Работы завершены

2.5.2. Работа 2

Заменить привод подъема клапанов.

2.6. Время проведения работ

RCZ И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDTX

Оплачиваемое время : 9,90Н.

Код операции : 99F97A.

ПРИМЕЧАНИЕ : Направлять отчет о неисправности (CRI) в случае повторения неисправности после применения данного документа