

Technical Service Bulletin (TSB) - VF7ZARMFB17321167

В2АU5JQ0 : Версия 1 от 24/05/2011

Аннулирует и заменяет документ от 19/09/2005

ДЛЯ : JUMPER II И BVMS MLGU

ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :

ТРУДНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ПЕРЕДАЧИ И ХРУСТ.НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ПЕРЕДАЧИ.НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕДАЧИ

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Повреждение ступени коробки передач, вызванное поломкой пружины синхронизатора при ее работе на очень агрессивной поверхности (заусенцы и плохое качество поверхности).

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Замените :

- Синхронизатор в сборе третьей/четвертой передач (включая муфту)
- Рецепторы третьей/четвертой передач

Проверить состояние других пружин синхронизаторов первой второй и пятой передач в пятиступенчатой коробке передач.

Код работы: 0933 0370.

Оплачиваемое время: 8.70 ч.