

Technical Service Bulletin (TSB) - VF7ZARMFB17321167

В2АU67Q0 : Версия 2 от 20/03/2015

Аннулирует и заменяет документ от 07/06/2011

ДЛЯ : JUMPER II И BVMS MLGU

ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :

ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ (В ЧАСТНОСТИ, ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ)

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Возможная причина: Разрегулировка механизма переключения передач.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Регулировка механизма переключения передач в соответствии с процедурой, описанной в брошюре по наладке JUMPER (BRE) 1013 F.

ВНИМАНИЕ : Изменение зазора X (рисунок ниже): Он изменяется от 1 мм до 1.2 мм. Рекомендуем внести исправления на страницах 17 и 20 брошюры по наладке (BRE)

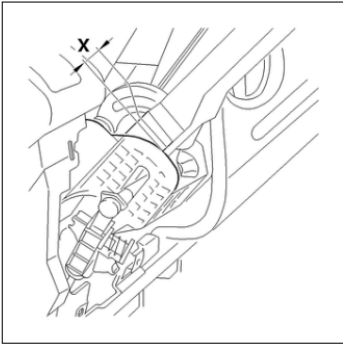


Рисунок : В0СQ016С