

Technical Service Bulletin (TSB) - VF7CH6FZB38800311	
D4AU0XQ0 : Версия 0 от 24/10/2002	
ДЛЯ : XSARA PICASSO	
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ И/ЛИ НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Попадание воды в блок BSI.
Вода попадает из левой колесной арки внутрь жгута проводов (2) из-за дефекта ленты обмотки жгута "а". Затем вода проходит вдоль провода через втулку пропуская жгута до блока BSI.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Восстановить герметичность жгута проводов в левой передней колесной арке.

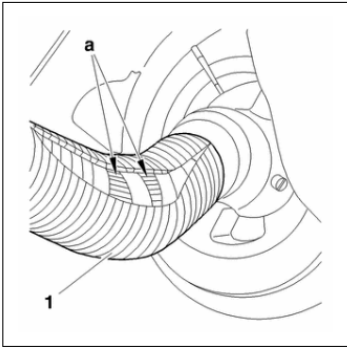


Рисунок : C4CQ00RC

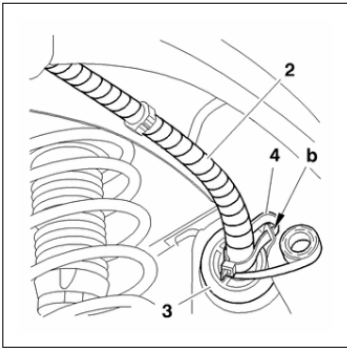


Рисунок : C4CQ00SC

Снять обшивку арки переднего левого колеса.
Удалить гофрированную оболочку, в которой скапливается вода.
Высушить жгут проводов (2) и тщательно обмотать его лентой по всей длине до втулки (3).
Закрепить жгут проводов в колесной арке в "b" ленточным фиксатором (4).
Установить подкрылок передней левой колесной арки.