

**Technical Service Bulletin (TSB) - VF7CH6FZB38800311**

CSHU0MQ0 : Версия 0 от 03/04/2002

ДЛЯ : XSARA PICASSO И АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ДО OPR 8746

**ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :**

**СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА. НЕУСТОЙЧИВАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ: ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :**

**1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ**

Алгоритм компьютера кондиционера не адаптирован к определенным условиям использования.

**2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

Начиная с OPR 8746, алгоритм компьютера кондиционера изменен.

Установить новую панель управления кондиционером. Доступен в запасных частях под реферансом 6451 FJ.

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Реферанс на наклейке производителя 75761 вместо 64543

Оплачиваемое время :

- Код работы 5008 0910
- Оплатаемое время: 0Н60