

Technical Service Bulletin (TSB) - VF7UD5FWC-45408023		
ВНУТРИШНЯЯ Версия 5 от 25-09-2016		Актуальность и валидность документа от 01-04-2015
ДЛЯ: С4 PISA90 И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ ВЕНЗОНА EPR		
ПРЕТЕНЗИИ КЛИЕНТА :	СЛОЖНОСТИ С ЗАПУСКОМ - ЗАТРУДНЕННЫЙ ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ - НЕСТАБИЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА - ВКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОДОВ ОШИБОК P0341, P0342, P0343	
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ, В ДВИЖЕНИИ ИЛИ ПРИ ПОВТОРНОМ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ	

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

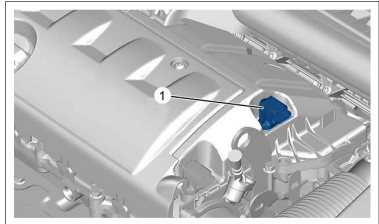


Рисунок: ВВВ7UD5D

(1) Датчик положения впускного распределительного вала (Со стороны шкива).
Неисправности датчика положения впускного распределителя (1) (Половое уполовинение).

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Замена датчика положения впускного распределителя (1) (При необходимости).
Герметичности электрических соединений датчика положения впускного распределителя (1).

2.1. Необходимые детали

1 Датчик положения впускного распределительного вала(Рэф. 1920 L9).

2.2. Ингредиенты

Термоусадочная оплетка (Диаметр 24 мм - Длина 60 мм - Усадка 4 до 1).

2.3. Инструмент

Пистолет с горячим воздухом.

2.4. Считывание кодов ошибок

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Диагностика должна проводиться с помощью диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техники, выполняющей диагностику : Выбрать язык "Поиск неисправности" Выполнить "чтение кодов ошибок" В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (нижняя страница с выбором методов на экране). Выбрать меню диагностики, подтверждаем на нижней странице. Подтвердите сообщение "Хотите ли вы выйти из текущего сеанса?"

Считать коды ошибок :

- При наличии одного или нескольких кодов ошибок P0341, P0342, P0343 : Применить этот документ
- При отсутствии этих кодов ошибок : Не применять этот документ

ПРИМЕЧАНИЕ : Код ошибок может сопровождаться другими кодами ошибок

2.5. Ремонтная работа

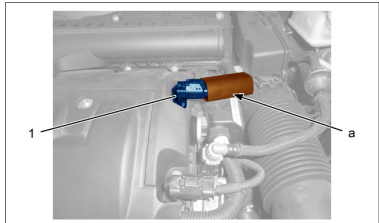


Рисунок: ВВВ7UD5D

Снять датчик положения впускного распределителя (1) (Со стороны шкива).
Отключить разъем датчика положения впускного распределителя (1).
Заменить датчик положения впускного распределителя (1) (При необходимости).
Установить термоусадочную оплетку на электрический жгут двигателя.
Присоединить разъем датчика положения впускного распределителя (1).

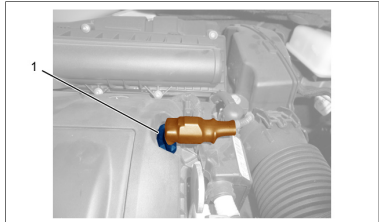


Рисунок: ВВВ7UD5D

Нагреть термоусадочную оплетку.
Установить датчик положения впускного распределителя (1).

2.6. Время проведения работы

С4 PISA90
Среднее время : 0,50H
Код операции : 9B04 RPD0
Код причины : 1721.

3. СЕРИЙНОЕ РЕШЕНИЕ

С4 PISA90 И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ ВЕНЗОНА EPR

ПРИМЕЧАНИЕ : Направлять отчет о неисправности (CRD) в случае повторения неисправности после применения данного документа