

Technical Service Bulletin (TSB) - VF7UARHJH9J048668

B2CW0136Q0 : Версия 6 от 22/02/2017

Аннулирует и заменяет документ от 22/02/2017

ДЛЯ : C4 PICASSO И Мех. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ И МКП МС

ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :	АВТОМОБИЛЬ НЕ ДВИЖЕТСЯ - ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ВОДИТЕЛЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ - ПРИ НАЛИЧИИ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ P0868 И P0948 ИЛИ P0868 И P0563
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Электродвигатель привода переключения передач.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Чтение кодов ошибок.

Заменить электродвигатель привода переключения передач (при необходимости).

Замена узла электронасоса (при необходимости).

2.1. Необходимые детали

1 Электродвигатель привода переключения передач (реф. 2591 50).

1 Блок электронасоса (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

1 Трубка низкого давления (реф. 2090 38).

2.2. Чтение кодов ошибок

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Диагностика должна проводиться с помощью диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техника, выполняющего диагностику : Выбрать меню "Поиск неисправности". Выполнить "чтение кодов ошибок". В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (главная страница с выбором методов по разделам). Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу. Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"

Выполните считывание кодов неисправности :

- При наличии кодов неисправности P0868 и P0948 или P0868 и P0563 : Применять этот документ
- При наличии других кодов ошибок : Не применять этот документ

2.3. Проверка

Снять электродвигатель привода переключения передач.

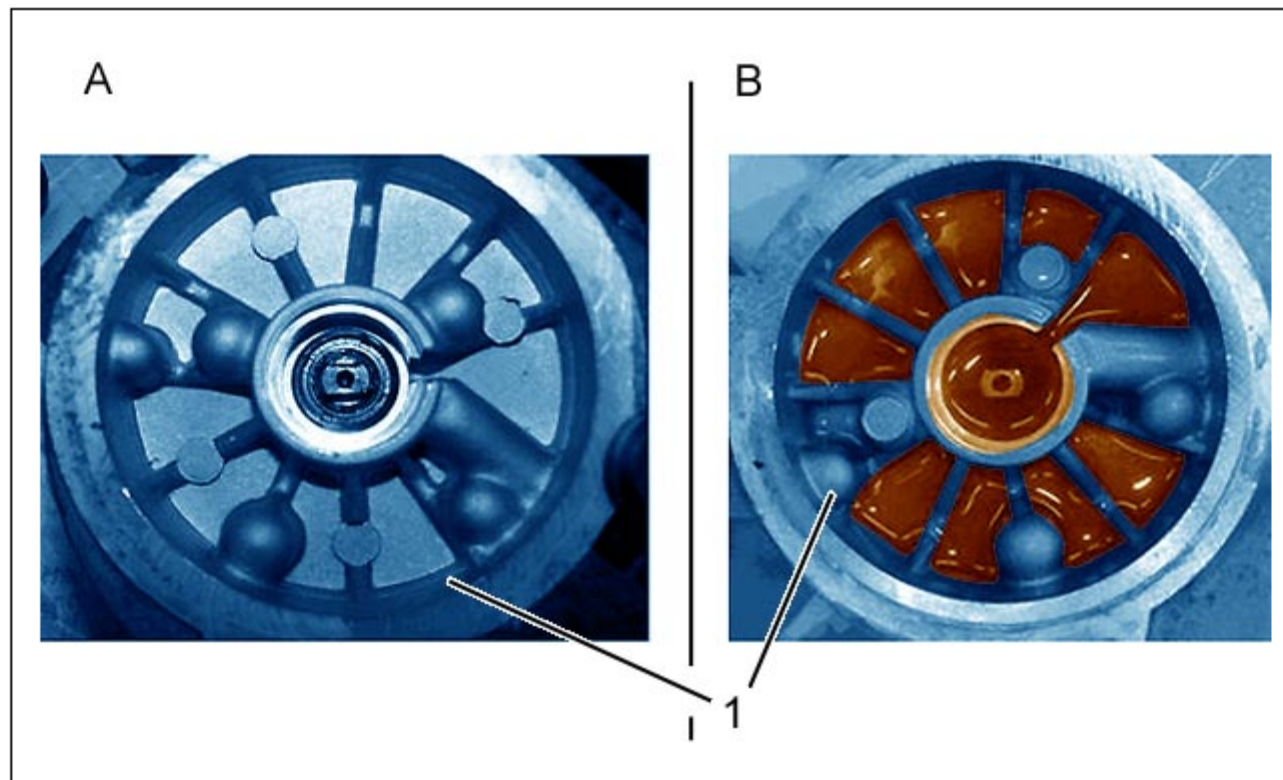


Рисунок : B2CU01LD



C4 PICASSO

Проверить наличие смазки в электродвигателе (1) привода переключения передач :

- При отсутствии смазки (Рисунок "А") : [Заменить электродвигатель привода переключения передач и трубопровод низкого давления](#)
- При наличии масла (Рисунок "В") : [Заменить узел электронасоса и трубопровод низкого давления](#)

2.4. Время проведения работ



C4 PICASSO

Заменить электродвигатель привода переключения передач + Заменить трубопровод низкого давления :

- Оплачиваемое время : 2,80Н
- Код операции : 9R27RP00

Замена узла электронасоса + Заменить трубопровод низкого давления :

- Оплачиваемое время : 1,80Н
- Код операции : 9R17RP00

ПРИМЕЧАНИЕ : Направлять отчет о неисправности (CRI) в случае повторения неисправности после применения данного документа