



Компьютер управления двигателем DELPHI DCM 3.5, версия 1	
Код ошибки	P0337
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Датчик частоты вращения двигателя : Недостоверность сигнала, недостаточное число зубьев, определяемое за один оборот
Описание диагностики	В течение 2 секунд ; Недостаточное число зубцов, видимых на мишени датчика частоты вращения двигателя, за один оборот двигателя
Условия активации диагностики	Работающий двигатель
Условия исчезновения кодов ошибок	10 последовательных запусков или движение автомобиля в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	Отключение команды на регенерацию сажевого фильтра с использованием приспособления для послепродажного обслуживания
	Запрет регенерации сажевого фильтра и остановка текущей регенерации
	Обратимое отключение функций ограничителя скорости, круиз-контроля и установки заданного значения скорости автомобиля из-за неполадок с информацией от двигателя
	Отключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля (Для возобновления использования функции требуется выключить и затем включить зажигание)
	Необратимое отключение круиз-контроля (Для возобновления использования функции требуется выключить и затем включить зажигание)
	Необратимое отключение функции установки скорости автомобиля (Для возобновления использования функции требуется выключить и затем включить зажигание)
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Проблемы запуска двигателя
	Рывки/остановка двигателя
Подозрительные зоны	Датчик частоты вращения двигателя
	Разъем
	Электрический жгут
	Зубчатый венец датчика частоты вращения двигателя