



Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P0489
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Сигнал регистрации положения клапана EGR : Отрицательное отклонение контура
Описание диагностики	Отрицательное отклонение на 30% измеренного положения клапана рециркуляции отработавших газов от заданного положения в течение 10 с
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов ошибок	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии ошибки	Запрет диагностики и правдоподобие показаний расходомера
	Отключение функции "подогреватель выпускной системы"
	Окончательное отключение круиз-контроля
	Уменьшение длительности между двумя последовательными регенерациями при неисправности EGR
	Запрет/отключение принудительной регенерации сажевого фильтра с использованием приспособления для послепродажного обслуживания (неверный крутящий момент)
Запрет работы ограничителя скорости автомобиля	
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Шум
	Дым из выхлопной трубы
	Немного большее потребление дизельного топлива
	Потеря мощности
	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Электрический жгут
	Заслонка рециркуляции отработавших газов
	Разъем