

Technical Service Bulletin (TSB) - Z8TVFAHXGKM034449

B1HW01LAQ0 : Версия 0 от 24/04/2019

ДЛЯ : JUMPY IV (KR)

**ПРЕТЕНЗИЯ
КЛИЕНТА :**

ИНФОРМАЦИЯ : ПАДЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

**УСЛОВИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ :**

ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Загрязнение охладителя воздуха турбонаддува.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ


Очистка охладителя воздуха турбонаддува.

ПРИМЕЧАНИЕ : Стоимость ремонта оплачивается клиентом

2.1. Проверка

ПРИМЕЧАНИЕ : Обязательно выполнять проверку при каждом техническом обслуживании автомобиля

Снять переднее правое колесо.

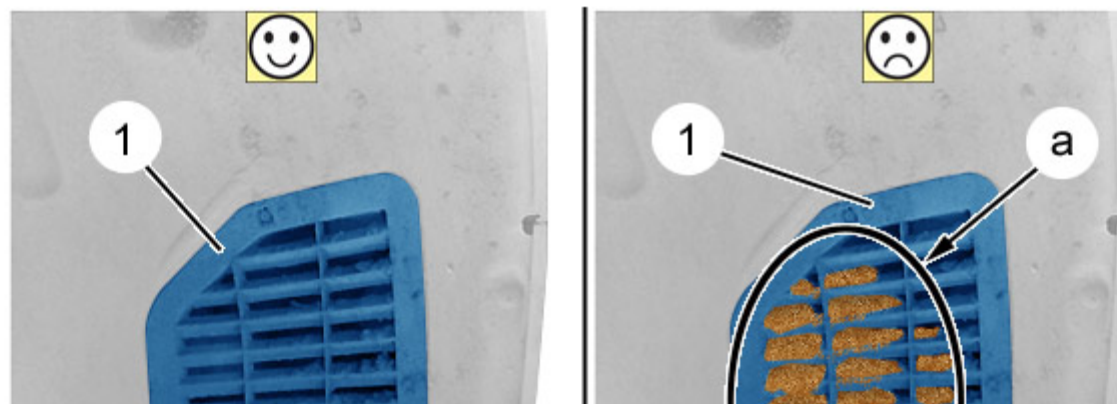

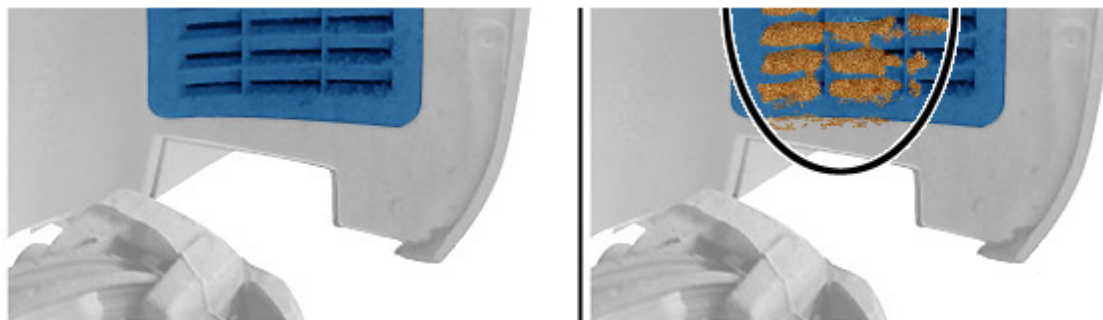


Рисунок : B1HW06ND




Проверить состояние защитной решетки (1) в правой передней колесной арке :

- При наличии значительного загрязнения (в "а") : Выполнить работу
- При отсутствии загрязнения : Не применять этот документ

2.2. Работа

Разрежьте защитную решетку (1).

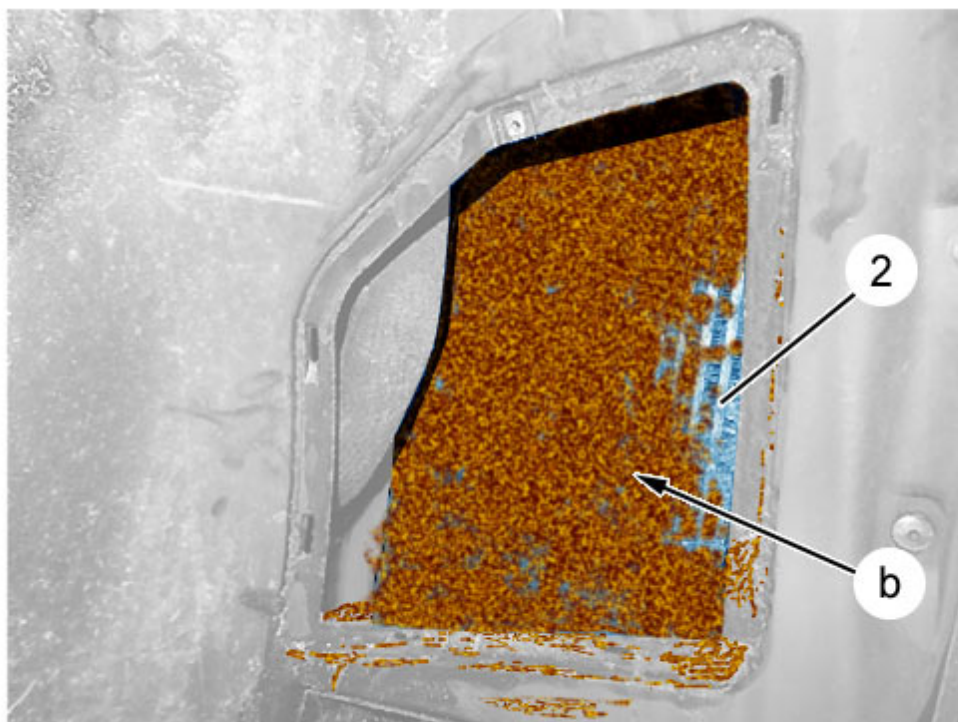



ВНИМАНИЕ : Не использовать мойку под высоким давлением

ВНИМАНИЕ : Не деформировать ребра охладителя воздуха турбонаддува (2)

Очистить охладитель воздуха турбонаддува (2) (в "b").

Установите :

- Защитную решетку (1)
- Переднее правое колесо

2.3. Время проведения работ



JUMPY IV (KR)

Оплачиваемое время : 0,50H.

Код операции : 9R04RP00.

Код причины : -.

ПРИМЕЧАНИЕ : Направлять отчет DID Инцидент (DID-I) в случае повторения неисправности после применения данного документа