

## Technical Service Bulletin (TSB) - Z8TVFAHXGKM034449

B1HW01L2Q0 : Версия 3 от 05/08/2019

Аннулирует и заменяет документ от 11/06/2019

ДЛЯ : JUMPY IV (KR) И ДИЗЕЛЬ DW10FD FAP 110 КВТ И БЕЗ СИСТЕМЫ "СТОП И СТАРТ"

**ПРЕТЕНЗИЯ  
КЛИЕНТА :**

**ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ**

**УСЛОВИЯ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ :**

**ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ**

### ***1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ***

Трение выпускного штуцера теплообменника "воздух / воздух" о ремень привода навесного оборудования.

### ***2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ***

Проверка выпускного штуцера теплообменника "воздух / воздух".

Замена выпускного штуцера теплообменника "воздух / воздух".

Замена приводного ремня навесного оборудования.


Очистка моторного отсека.

#### **2.1. Необходимые детали**

1 Воздушный патрубок со стороны теплообменника (Со стороны выхода ) (реф. 98 358 485 80).

1 Ремень привода навесного оборудования (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

#### **2.2. Проверка**

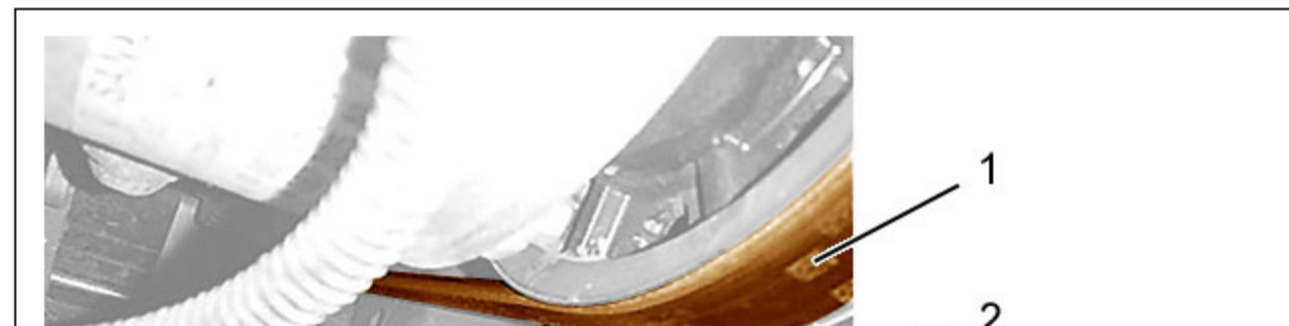

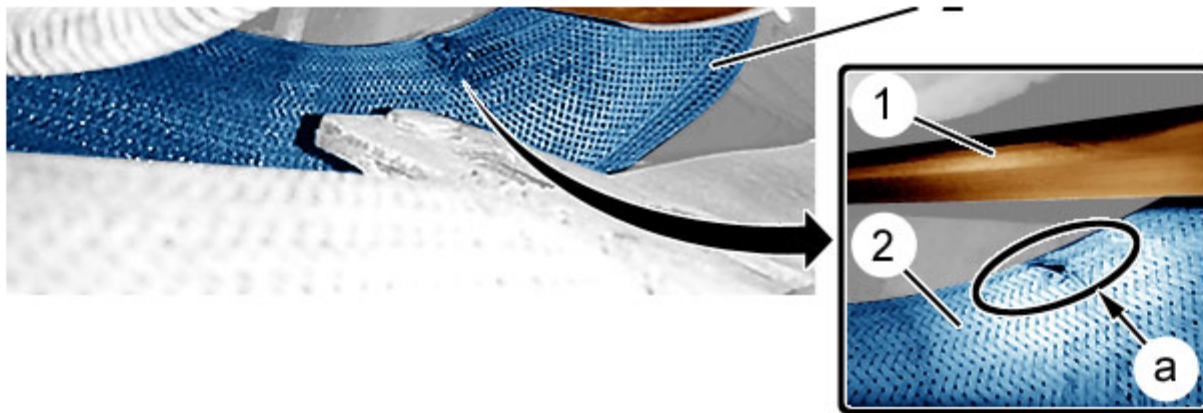


Рисунок : B1HW06MD

Проверить наличие повреждения в результате трения выпускного штуцера (2) теплообменника "воздух / воздух" о ремень привода навесного оборудования (1) (в "a") :

- При наличии повреждения : Выполнить работу
- При отсутствии повреждения : Не применять этот документ ; Выполнить более глубокий поиск неисправности

### 2.3. Работа

Заменить выпускной штуцер (2) теплообменника "воздух / воздух" .

[Заменить ремень привода навесного оборудования.](#)

Дополнительные детали, подлежащие обязательной замене : Никакая.

Кроме того, для осуществления этой работы необходимо выполнить следующие операции : :

- Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ
- Соблюдайте требуемые моменты затяжки : Двигатель
- Соблюдайте требуемые моменты затяжки : Диски

### 2.4. Время проведения работ



*JUMPY IV (KR)*

Оплачиваемое время : 1,00Н.

Код операции : 9R09RP00.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Направлять отчет DID Инцидент (DID-I) в случае повторения неисправности после применения данного документа