

D6AX0RRAP0 - 4 -
02/02/2018

**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ B120A 68 (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК)**

Интеллектуальный коммутационный блок	
Код ошибки	B120A 68
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Неисправность функции предупреждения при риске столкновения : Обнаружение удара
Описание диагностики	Обнаружение удара блоком BSI
Условия активации диагностики	Двигатель работает
Условия исчезновения кодов ошибок	Никакой удар не обнаружен блоком BSI
Аварийные режимы при наличии ошибки	Отключение функции предупреждения при риске столкновения
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Невозможно включить/выключить функцию автоматического торможения при риске столкновения
	Произвольное включение/выключение функции автоматического торможения при риске столкновения
	Автоматическое торможение, не соответствующее ситуации автомобиля
	Невозможно выключить функцию автоматического торможения
	Отсутствие включения или несвоевременное включение аварийного сигнализатора при опасности столкновения
Подозрительные зоны	Реинициализация радара системы контроля безопасной дистанции между автомобилями после обнаружения удара