

Компьютер управления двигателем DELPHI DCM 3.5, версия 1	
Код ошибки	P149C
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Турбокомпрессор с переменной геометрией : Слишком большое отклонение в последнем "обучении" крайнему нижнему положению
Описание диагностики	Отклонение менее -0,5 V или более 0,5 V "обучения" крайнему нижнему положению системы изменяемой геометрии турбокомпрессора по сравнению с первым "обучением"
	Отклонение менее -0,3 V или более 0,3 V "обучения" крайнему нижнему положению системы изменяемой геометрии турбокомпрессора по сравнению с последним "обучением" при предыдущем "засыпании" сети (Функция "Power Latch")
	Код неисправности устанавливается немедленно
Условия активации диагностики	Сразу же после "обучения" нижнего предела
Условия исчезновения кодов ошибок	3 последовательных запусков с выдержкой времени для "засыпания" сети (Функция "Power Latch")
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Шум
	Немного большее потребление дизельного топлива
	Потеря мощности
Подозрительные зоны	Блокировка изменяемой геометрии турбокомпрессора
	Электроклапан турбокомпрессора : Повреждение электромагнитного клапана ; Электрический жгут
	Информация о положении турбокомпрессора : Электрический жгут
	Контур разрежения