

INFO'RAPID	
C5JW0101Q0 : Версия 0 от 01/03/2010	
Для : C5 (X7)	
ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТОМ :	ШУМ, ПОТРЕСКИВАНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ :	ПРИ ДВИЖЕНИИ : НА ДОРОГАХ С НЕРОВНЫМ ИЛИ МОЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Люфт в централизованном неподвижном пульте управления рулевого колеса.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Наложение самоклеящейся полоски фетра на наружные выступы неподвижной части рулевого колеса.

2.1. Необходимые детали

Клейкий фетр в рулоне (Реферанс P.R 9726 46).

ПРИМЕЧАНИЕ : Вырезать 4 полоски клейкого фетра (Длина = 10 x 20 мм)

2.2. Работа

[Снять подушку безопасности водителя.](#)

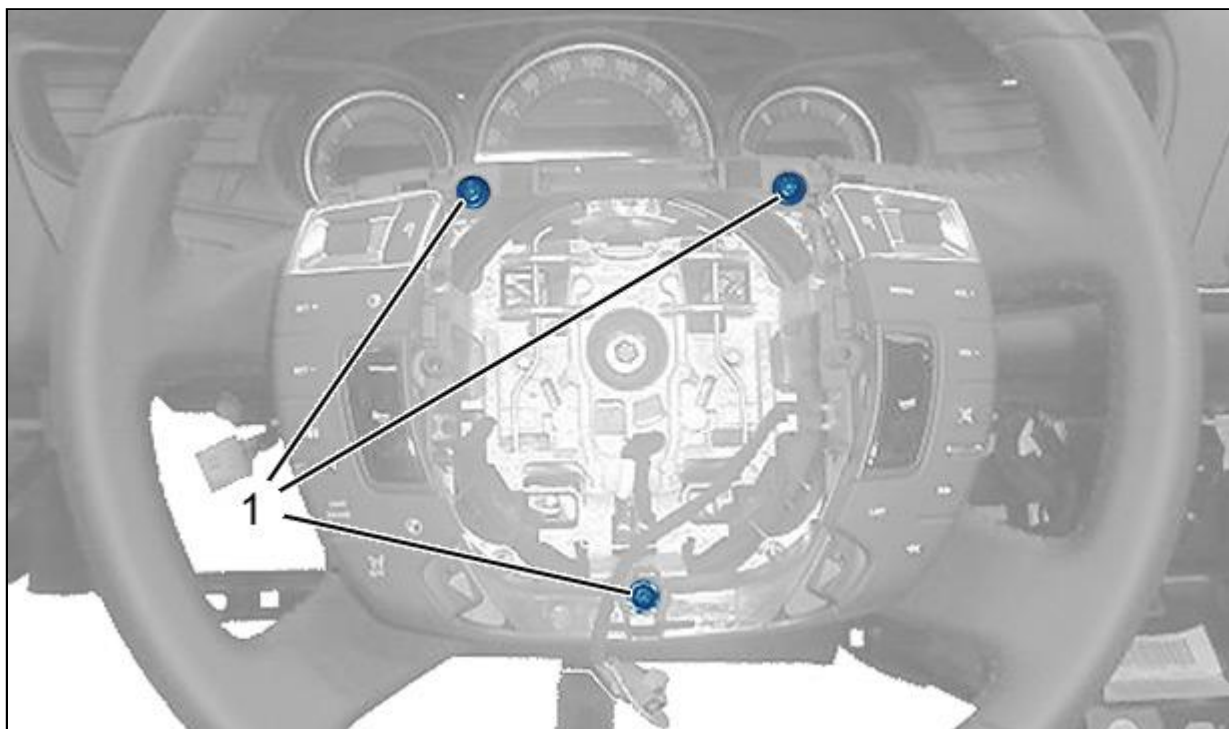


Рисунок : C5JU004D

Снять 3 болтов крепления (1).

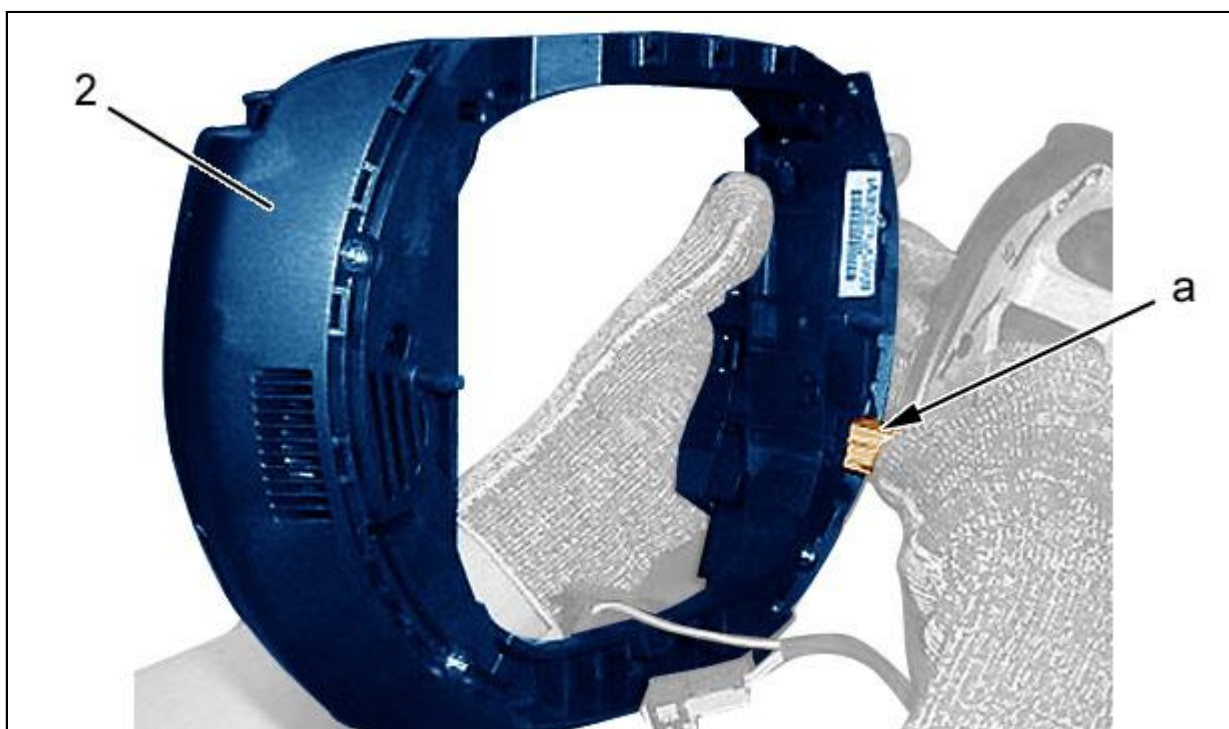


Рисунок : C5JU005D

Осторожно отделить : Неподвижный центральный пульт управления рулевого колеса.

Отсоедините разъем (в "а").

Снимите : Неподвижный центральный пульт управления рулевого колеса.

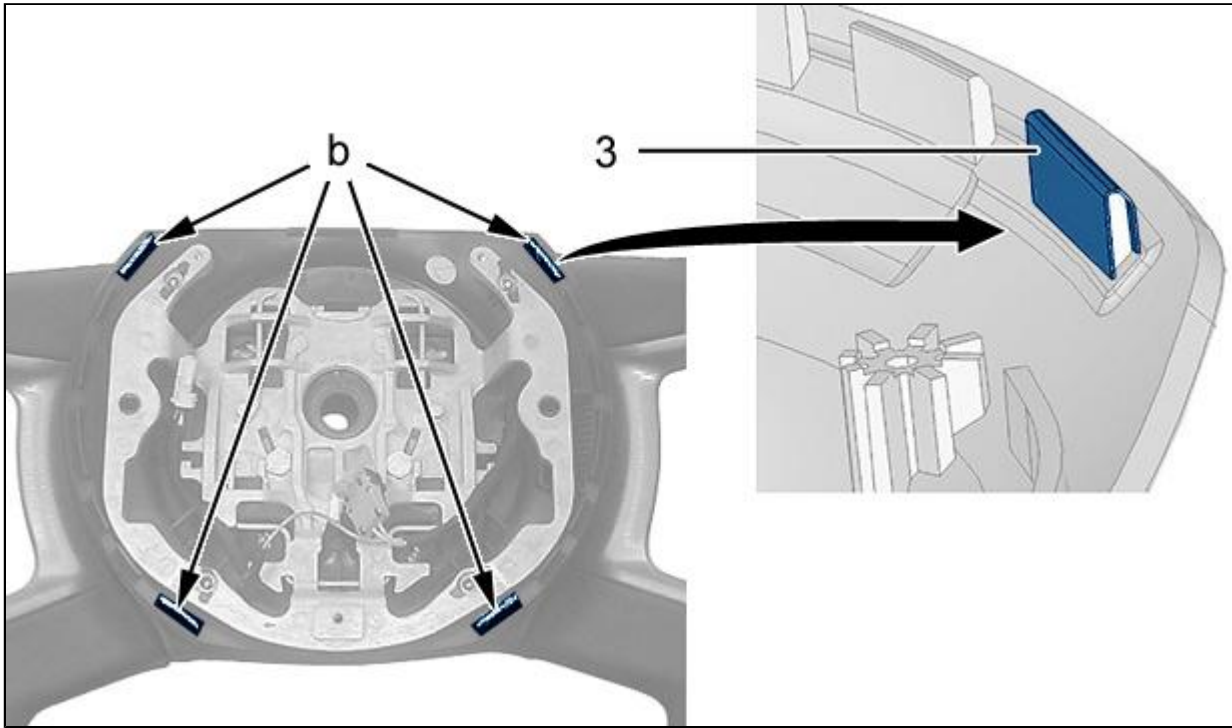


Рисунок : C5JU006D

Наклеить 4 полоски клейкого фетра (3) на выступы (в "b").
 Распределить с той и с другой стороны излишки фетра (+ 3 мм с каждой стороны).

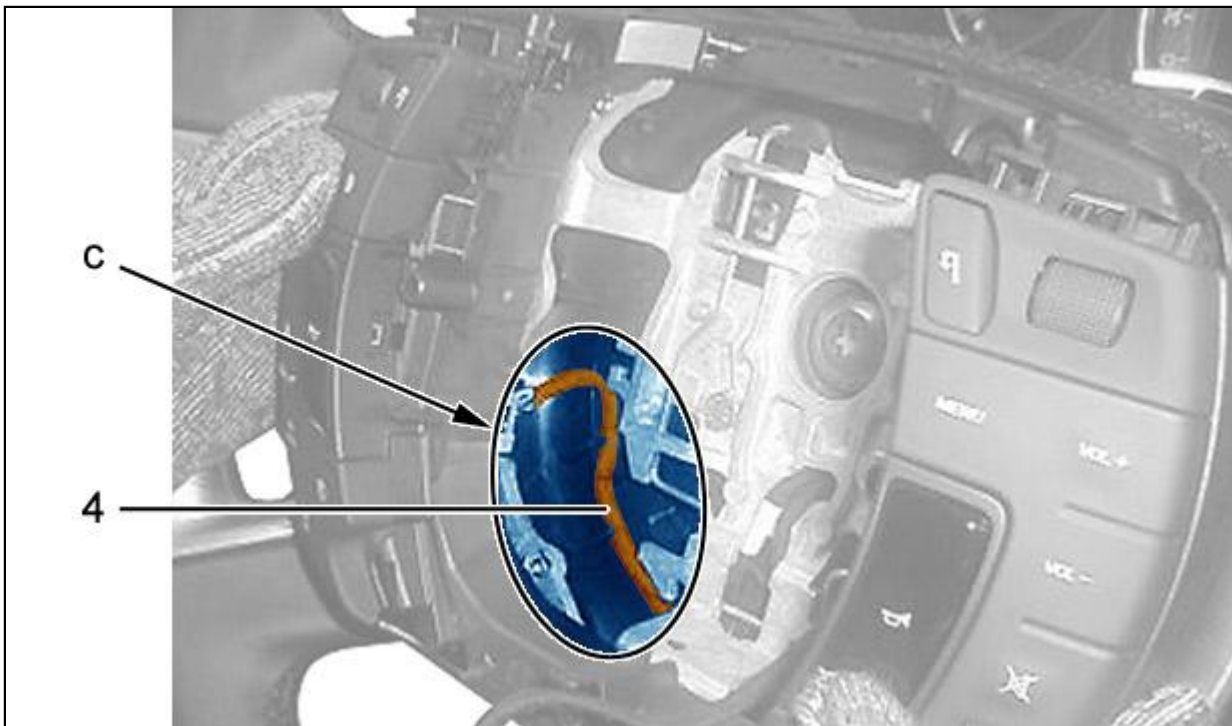


Рисунок : C5JU007D

Заново подсоедините разъем (в "a").
 Установите : Неподвижный центральный пульт управления рулевого колеса.
 Прикрепите жгут проводов к планкам (в "c").
 Установите : 3 болтов крепления (1) ; Затяните моментом 0,2 дН.м.
[Установите подушку безопасности водителя.](#)

2.3. Время проведения работ

Оплачиваемое время : 0.60Н.

Код операции : 9R05 RP00.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перешлите отчет о неисправности (CRI) производителю для учета повторяющихся поломок после получения этой информации