

| | |
|---|---|
| INFO'RAPID | |
| B3EW1BQ0 : Версия 0 от 18/11/2008 | |
| Для : C5 (X7) | |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТОМ : | ШУМ, СКРИП РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ |
| УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ : | ПРИ ВРАЩЕНИИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ВО ВРЕМЯ МАНЕВРОВ С МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ НА ПАРКОВКЕ |

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Трение хвостовика клапана по кожуху : Шум связан с состоянием поверхности детали .

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Смазка уплотнителя кожуха .

2.1. Необходимая деталь

Смазка Total N4128 (Аэрозоль 400 мл - Реферанс P.R 9735 D1).

2.2. Работа

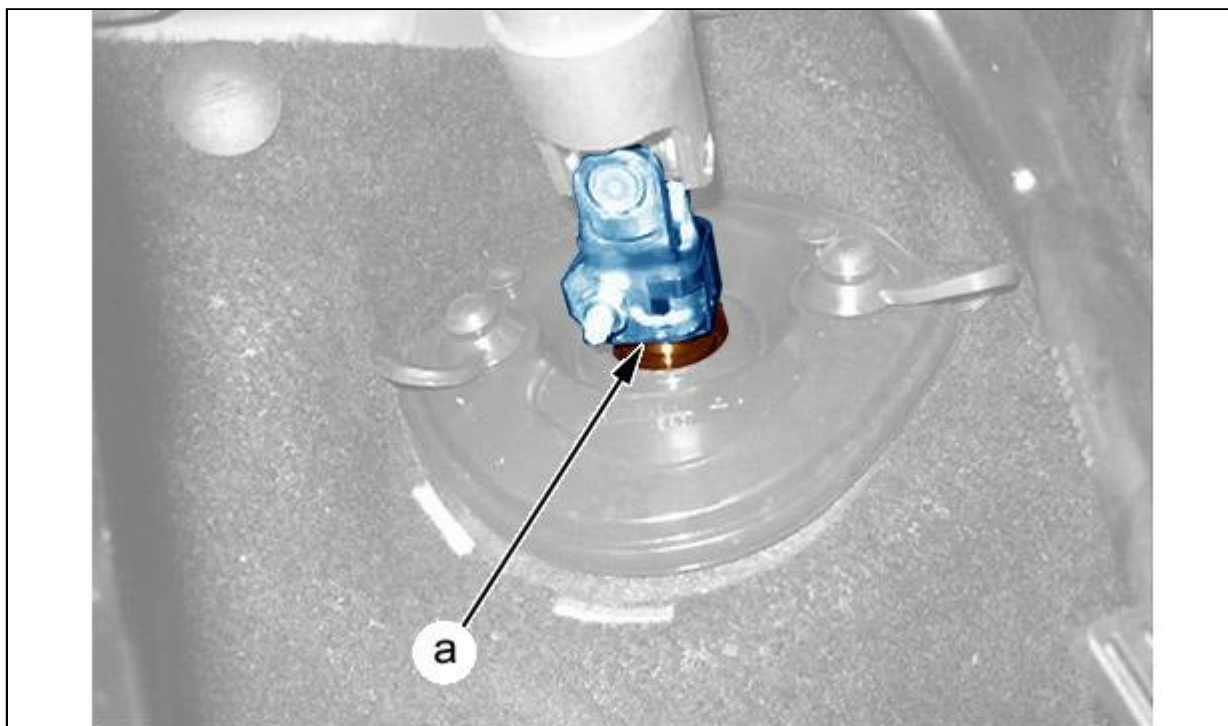


Рисунок : B3EU001D

Нанести смазку между уплотнителем и хвостовиком клапана (в "а").

2.3. **Время проведения работ**

Код работы: 2492 IR10.

Оплачиваемое время: 0,20 ч.

Перешлите отчет о неисправности (CRI) производителю для учета повторяющихся поломок после получения этой информации.