

D6AX01F9P0 - 9 -
06/12/2011

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P2084 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)



Компьютер управления двигателем DELPHI DCM3.5, версия 1

Код ошибки	P2084
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Неисправность переднего температурного датчика FAP : Изменения напряжения выходят за допустимые пределы
Описание диагностики	Изменение температуры более чем на 100 °C в секунду
Условия активации диагностики	Работающий двигатель
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение с прогретым двигателем в течение 5 мин
Аварийные режимы при наличии ошибки	Отключение команды на регенерацию сажевого фильтра с использованием приспособления для послепродажного обслуживания
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Нет особых эффектов, отмечаемых клиентом
Подозрительные зоны	Датчик температуры отработавших газов на входе в сажевый фильтр
	Разъем
	Электрический жгут