

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0192 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C**ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C***Компьютер управления двигателем CONTINENTAL SID 807**

Код ошибки	P0192
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Измерение давления в топливной рампе : Короткое замыкание с «массой» : Давление слишком мало
Описание диагностики	Электрическая неисправность. Напряжение ниже 200 мВ в течение 5 с
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	Прекращение функции рекуперации тепла отработавших газов
	Переход в режим "расход нормально уменьшенный" компьютера
	Закрытие клапана EGR
	Отключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля
	Необратимое отключение круиз-контроля
	Выключение управления функцией "kick-down" (нажатие педали в пол) для автоматических коробок передач
Прекращение алгоритма коррекции форсунок	
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Рывки/остановка двигателя
	Проблема с запуском
	Потеря мощности
	Нет автоматической остановки двигателя
	Непроизвольное ускорение вала двигателя
	Шум
Подозрительные зоны	Датчик давления на топливной рампе
	Жгут электрических проводов
	РАЗЪЕМЫ