

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0268 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем CONTINENTAL SID 807, версия 3	
Код ошибки	P0268
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Управление форсункой 3 : Короткое замыкание между двумя проводами
Описание диагностики	Короткое замыкание между 2 каналами, обнаруживаемое в течение 400 мс при управлении форсункой 3
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	Закрывание клапана рециркуляции отработавших газов (E.G.R.)
	Отключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля
	Необратимое отключение круиз-контроля
	Нейтрализация учета информации о промежуточном упоре (заедании)
	Переход в режим управляемого регулирования давления турбонаддува
	Отключение топливной форсунки 3
	Отключение команды на регенерацию сажевого фильтра с использованием приспособления для послепродажного обслуживания
	Отключение функции "easy-move" (стояночный тормоз с электроуправлением)
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	В случае коробки передач с регулированием режима (автоматическая или автоматизированная коробка передач) происходит ограничение момента, передаваемого на коробку передач
	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Рывки/остановка двигателя
	Непроизвольное ускорение вала двигателя
	Шум
	Немного большее потребление топлива
	Проблема с запуском
	Дым из выхлопной трубы
	Потеря мощности
	Отсутствие автоматической остановки двигателя
	Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля (Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения))
	Подозрительные зоны
Жгут электрических проводов	
Разъемы	