

ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :	ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА ДИАГНОСТИКИ - ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОДОВ ОШИБОК P2453 28 , P1412, P16E8, P1448 97, P2463
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	ПРИ ДВИЖЕНИИ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Наличие влаги или льда в трубках датчика перепада давления в сажевом фильтре.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Считывание кода ошибки.
Телезагрузка компьютера управления двигателем.
Установка теплового экрана на сажевый фильтр.

2.1. Необходимые детали

- 1 Теплозащитного экрана (реф. 98 352 086 80).
- 2 Зажимных хомута (реф. 6981 P4).

2.2. Чтение кодов ошибок

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдать порядок использования диагностического прибора . Выполняемая диагностика отображается на центральных серверах в том и только в том случае, если она выполняется в режиме интернет-соединения, если техник допущен к применению методов направленной диагностики, и если диагностика выполняется с помощью меню "ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ" в закладке "Диагностика" или "Эксперт" . В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (главная страница с выбором методов по разделам) . Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу . Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"

Выполните считывание кодов неисправности :

- При наличии одного или нескольких кодов ошибок P2453 28, P1412, P16E8, P1448 97, P2463 97 : Выполните телезагрузку + Работы
- При отсутствии кодов неисправностей P2453 28, P1412, P16E8, P1448 97, P2463 97 : Не применять этот документ ; Выполнить более глубокий поиск неисправности

ПРИМЕЧАНИЕ : Коды ошибок могут сопровождаться другими кодами ошибок

2.3. Телезагрузка

ВНИМАНИЕ : Диагностический прибор должен иметь последнее программное обеспечение, доступное на сервере обновления программ

Выполните загрузку последней версии программного обеспечения компьютера управления двигателем, присутствующей на сервере послепродажного обслуживания

2.4. Работа

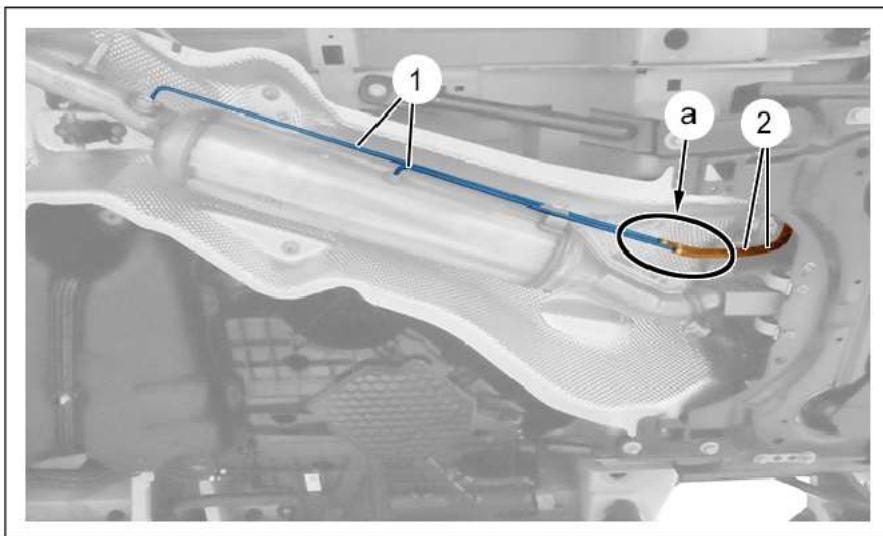


Рисунок : B1KW01MD

Отсоединить гибкие трубки (2) перепада давления от жестких трубок (1) перепада давления в сажевом фильтре (в 'а'). Продуть ; С помощью сжатого воздуха :

- Жесткие трубки (1) перепада давления в сажевом фильтре
- Гибкие трубки (2) перепада давления в сажевом фильтре

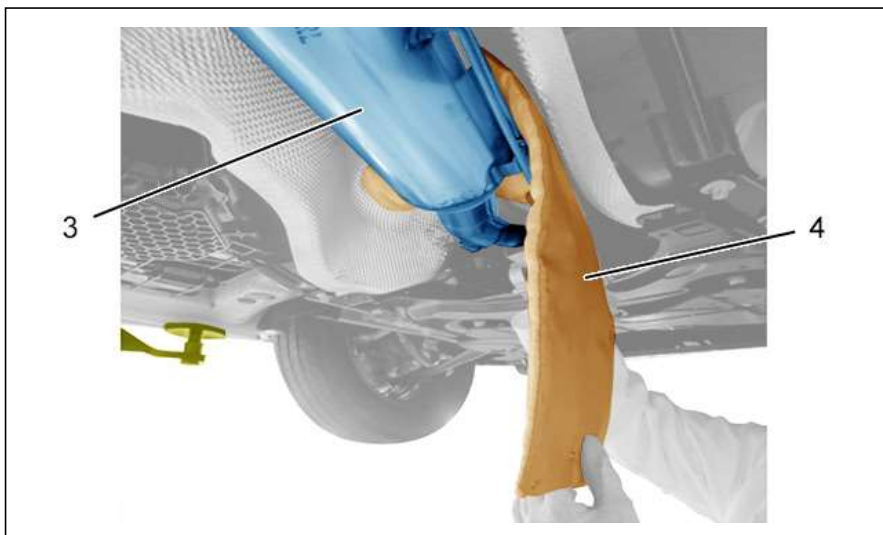


Рисунок : B1KW01OD

Расположить тепловой экран (4) поверх сажевого фильтра (3) серой стороной наружу, а белой - внутрь.

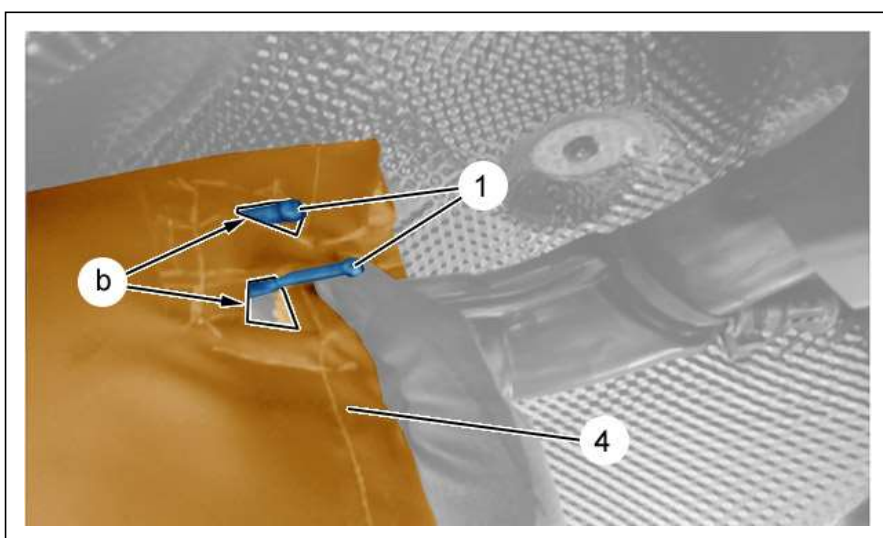


Рисунок : B1KW01QD

Вставить жесткие трубки (1) перепада давления в сажевом фильтре (3) в отверстия теплового экрана (4) (в "b").

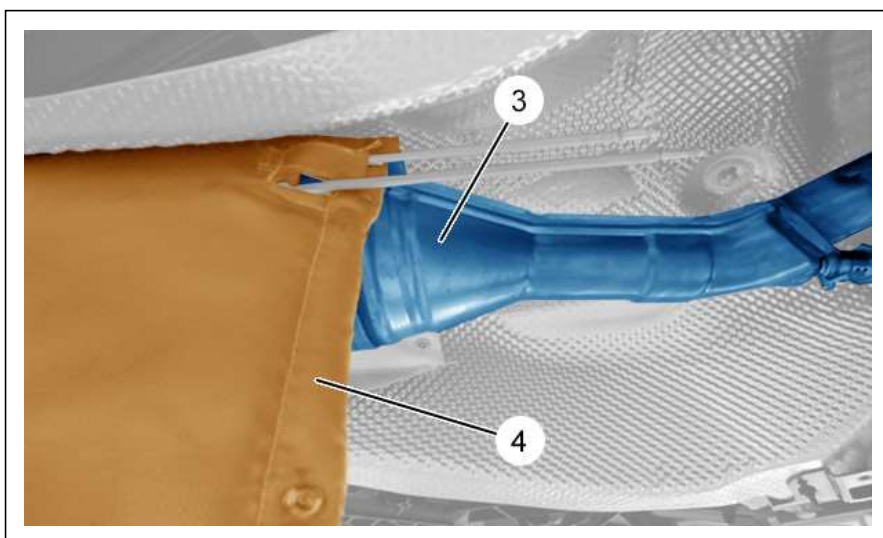


Рисунок : B1KW01SD

Отцентрировать тепловой экран (4) на сажевом фильтре (3).

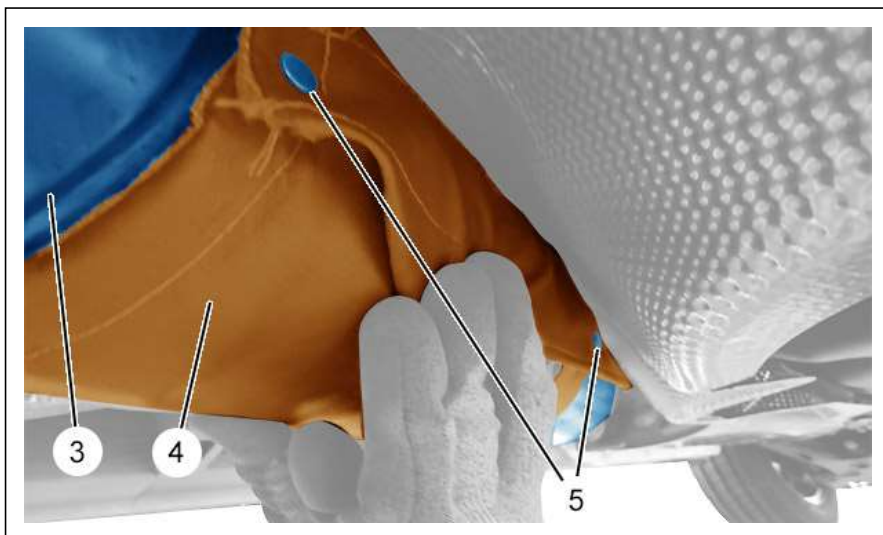


Рисунок : B1KW01UD

Обернуть тепловой экран (4) вокруг сажевого фильтра (3).
Закрепить 2 кнопки (5) на краях и 2 центральные кнопки теплового экрана (4).

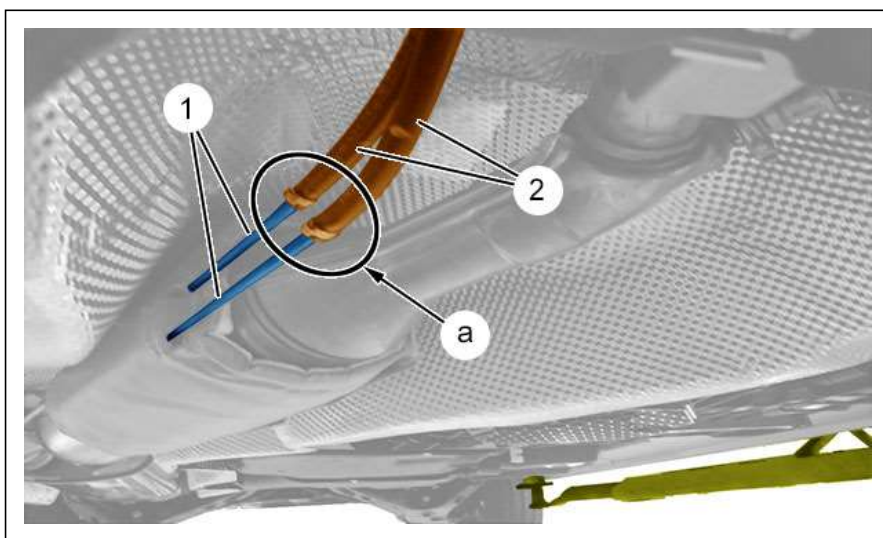


Рисунок : B1KW01WD

Присоединить гибкие трубки (2) перепада давления к жестким трубкам (1) перепада давления в сажевом фильтре (3) (в "а").

ПРИМЕЧАНИЕ : Обязательно заменить хомуты крепления

2.5. Дополнительные операции

Удалить коды ошибок.

2.6. Время проведения работ

TRAVELLER (K0)

Оплачиваемое время : 1,10Н.

Код операции : 99F09A.

Код причины : 1263.

3. СЕРИЙНОЕ РЕШЕНИЕ

Начиная с номера OPR 15668 : Доработка программного обеспечения компьютера управления двигателем .

ПРИМЕЧАНИЕ : По ИНЦИДЕНТУ, СВЯЗАННОМУ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ, и только в этом случае, направить отчет по безопасности (DID S) для получения необходимых инструкций, в том числе и в случае применимости настоящего документа . По инцидентам, не связанным с безопасностью, в случае ПОВТОРНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ после применения настоящего документа, необходимо оформлять отчет DID (*) (См. ниже)

(*) Dealer Issue Detection неисправности (DID I), если сервисный центр смог устранить проблему без участия службы технической поддержки.

(*) Dealer Issue Detection технической помощи (DID A), если сервисный центр обратился за технической поддержкой для устранения проблемы.