

D6AX025BP0 - 20 -
23/01/2017

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ U0055 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)



ПРИМЕЧАНИЕ : (*) Режим включения сигнализаторов может меняться в зависимости от страны продажи.

Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4.2, версия 2	
Код ошибки	U0055
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Сеть CAN : Дефект сигнализатора диагностики
Описание диагностики	Ошибка в сигнализаторе MIL в сети CAN
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Компьютер управления двигателем в фазе главного "пробуждения" - Двигатель работает в течение не менее 2 с
Условия исчезновения кодов ошибок	Больше нет ошибки MIL, происходящей по цепи CAN
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL (*)
Основные возможные претензии клиентов	Отсутствие какой-либо реакции со стороны системы. Блок управления двигателем только записывает ошибку, отправляемую BSI
Подозрительные зоны	Панель приборов
	Интеллектуальный коммутационный блок
	Компьютер управления двигателем