

Technical Service Bulletin (TSB) - VF7SC8FP0BW602148	
В1НН017YQ0 : Вер◆и◆ 3 от 06/03/2015	Аннулирует и замен◆ет документ от 08/12/2014
ДЛЯ : С3 (А51) И СИСТЕМА ВПРЫСКА ЕР3С	
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :	ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ - ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫВОДОМ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКРАН СООБЩЕНИЯ "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" - ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОДОВ ОШИБОК P1337, P1338, P1339, P1340
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Загрязнение клапанов или седел клапанов из-за малых пробегов или эксплуатации автомобиля при малых нагрузках двигателя.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Считывание кодов ошибок.

Телезагрузка программного обеспечения компьютера управления двигателем.

Замена моторного масла.

Замена масляного фильтра.

Обработка топлива.

Очистка двигателя.

2.1. Необходимые детали

1 Прокладка сливной пробки (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

1 Фильтр очистки масла (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

2.2. Ингредиенты

[Моторное масло](#) (Количество в соответствии с рекомендацией изготовителя).

2 Топливная присадка (Реф. 16 093 373 80).

2.3. Считывание кодов ошибок

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Диагностика должна проводиться с помощью диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техника, выполняющего диагностику : Выбрать меню "Поиск неисправности". Выполнить "чтение кодов ошибок". В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (главная страница с выбором методов по разделам). Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу. Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"

Считать коды ошибок :

- При наличии одного или нескольких кодов ошибок P1337, P1338, P1339, P1340 : Применить данную информацию
- При отсутствии кода или кодов неисправности P1337, P1338, P1339, P1340 : Выполнить более глубокий поиск неисправности, Не применять данную информацию

ВНИМАНИЕ : Топливный бак должен быть заполнен топливом SP98 перед началом работ

2.4. Телезагрузка

ВНИМАНИЕ : Диагностический прибор должен иметь последнее программное обеспечение, доступное на сервере обновления программ

Выполните загрузку последней версии программного обеспечения компьютера управления двигателем, присутствующей на сервере послепродажного обслуживания.

2.5. Работа

2.5.1. Работа 1

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Топливо SP95-E10 запрещено использовать для этой операции. Топливный бак должен быть заполнен топливом SP98 перед началом работ

Добавить в топливный бак 2 дозы добавки.

2.5.2. Работа 2

Слить моторное масло с соблюдением рекомендаций изготовителя.

Замените :

- Масляный фильтр
- Уплотнения сливных пробок

ПРИМЕЧАНИЕ : При коротких поездках в масло может попадать топливо

2.5.3. Работа 3

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполняйте правила и ограничения, которые записаны в Правилах дорожного движения

Выполнить поездку на 30 минут, повторив 3 раз следующую процедуру :

- Двигаться в течение 10 минут, выполняя последовательно ускорения при сильной нагрузке при режиме двигателя ниже 2500 об/мин и включенной повышенной передаче коробки передач (третьей, четвертой или пятой)
- Затем выполнить 2 ускорения при полной нагрузке на первой передаче до достижения режима выше 5000 об/мин

2.6. Время проведения работы

С3 (A51) И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP3C

Оплачиваемое время : 1,40Н.

Код операции : 9R13RP00.

ПРИМЕЧАНИЕ : Направить отчет о неисправности (CRI) производителю для учета повторяющихся неисправностей после применения этой информации