

Technical Service Bulletin (TSB) - VF73A9HC8EJ869190	
D1CW010KQ0 : Вер◆и◆ 2 от 21/04/2017	Аннулирует и замен◆ет документ от 30/03/2017
ДЛЯ : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) И С СИСТЕМОЙ STOP AND START И ГЕНЕРАТОРОМ-СТАРТЕРОМ	
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :	ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ STOP AND START, НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ МИГАЕТ СИГНАЛИЗАТОР "ЕСО" - ПРИ НАЛИЧИИ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ P1AA1 ИЛИ P1AA3 01
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	ПРОИЗВОЛЬНО ВОЗНИКАЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

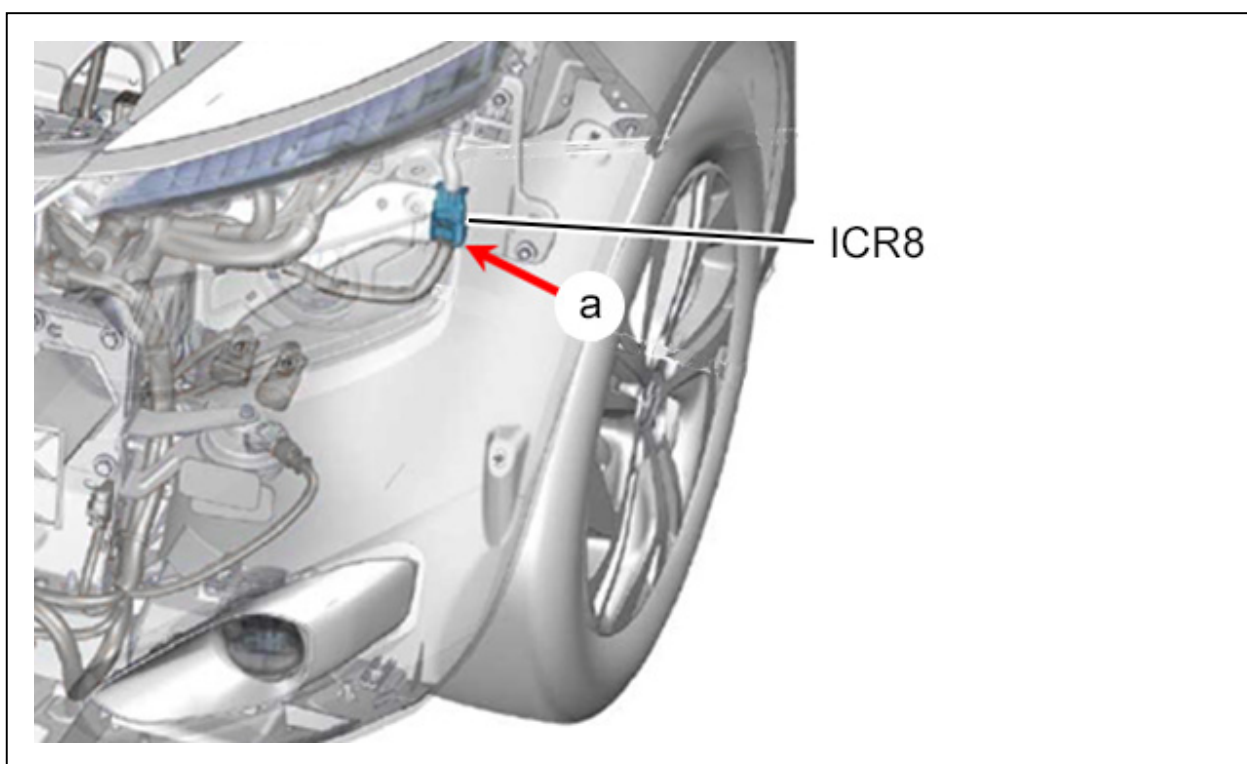


Рисунок : D1CW00AD

Попадание воды в соединение ICR8 (в "а").

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Замена жгута проводов, дополнительного к главному.

2.1. Необходимые детали

1 Жгут проводов, дополнительный к главному (Реф. 9806424880).

ПРИМЕЧАНИЕ : Обратиться к методике ремонта, содержащей дополнительные детали, которые возможно потребуются для данной работы

2.2. Чтение кодов ошибок

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Диагностика должна проводиться обязательно с использованием диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техника, допущенного к применению методов по рекомендациям прибора : Выбрать меню "Поиск неисправности". Выполнить "чтение кодов ошибок". В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (главная страница с выбором методов по разделам). Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу. Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"

Считать коды ошибок :

- При наличии кода неисправности P1AA1 или P1AA3 01 : Применять этот документ
- При отсутствии кода неисправности P1AA1 или P1AA3 01 : Не применять этот документ

ПРИМЕЧАНИЕ : Код ошибки может сопровождаться другими кодами ошибки

2.3. Проверка

[Снять передний левый брызговик.](#)

Разъединить соединение ICR8 6V :

- При наличии окисления и/или влаги : Применять этот документ
- При отсутствии окисления и/или влаги : Не применять этот документ

2.4. Работа

Очистить внутренность разъема со стороны главного жгута проводов.

Заменить жгут проводов дополнительный к главному.

2.5. Время проведения работы

Оплачиваемое время : 1,60Н.

Код операции : 9R15RP00.

ПРИМЕЧАНИЕ : Направлять отчет о неисправности (CRI) в случае повторения неисправности после применения данного документа