

Technical Service Bulletin (TSB) - VF7FC8HXB26683260	
B1AUN1Q0 : Вер◆и◆ 0 от 20/10/2003	
ДЛЯ : С3 И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV4TD ДО OPR 10646	
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :	FROM TIME TO TIME, THE ENGINE DOES NOT START, PRESENCE OF FAULT CODE 1641 "INJECTORS CONTROL, POWER STAGE"
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Параметры компьютера системы впрыска не адаптированы.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Телезагрузить в компьютер программное обеспечение "Flash Eprom", содержащееся на CD-ROM обновления, начиная с номера 28.

Программное обеспечение "Flash Eprom" доступно на сервере послепродажного обслуживания.

For Siemens ECU SID 802, Идентификация компьютера после телезагрузки :

- поставщик 04
- Система 40
- Приложение 05
- Версия 00
- Номер выпуска 1300

For Siemens ECU SID 804, Идентификация компьютера после телезагрузки :

- поставщик 04
- Система 41
- Приложение 05
- Версия 00
- Номер выпуска 1101

Оплачиваемое время телезагрузки компьютера :

- Код работы: 1612 6910
- Оплачиваемое время: 0.50 ч