

D6AX01CVP0 - 1 -  
25/11/2020

**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ F766**

Код ошибки	F766
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка связи с электроприводами заслонок : Потеря связи
Приоритет обработки	2
Описание диагностики	По крайней мере один электропривод не отвечает в линии LIN в течение более 2,6 секунд
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов ошибок	С возобновления связи
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Признаки неисправности (Возможные эффекты, отмеченные клиентом)	Нарушение работы кондиционера
	Нарушение работы отопителя
	Нарушение работы распределителя воздуха
	Нарушение работы регулирования установленной температуры
	Нарушение работы рециркуляции воздуха
Подозрительные зоны	Нарушение работы системы удаления конденсата/наледи со стекол
	Проводки питания и "массы" электроприводов
	Жгут проводов LIN
	КОМПЬЮТЕР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ