

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ C0051 54 (КОМПЬЮТЕРА СИСТЕМЫ ABS/ESP)

Компьютер ESP BOSCH 9.0	
Код ошибки	C0051 54
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Датчик угла поворота рулевого колеса : Не выполнена калибровка
Описание диагностики	<p>Возможность 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сигнал, уточняющий калибровку датчика угла поворота рулевого колеса имеет недействительное значение или не определяется в течение не менее 100 мс - Скорость автомобиля превышает 9 км/ч <p>Возможность 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сигнал, уточняющий калибровку датчика угла поворота рулевого колеса имеет недействительное значение или не определяется в течение не менее 500 мс
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов ошибок	Зажигание включено (В течение не менее 30 секунд)
Аварийные режимы при наличии ошибки	<p>Отключение функции противобуксования колес с воздействием на момент двигателя (BASR)</p> <p>Отключение функции динамической стабилизации</p>
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Сигнализатор ESP
Основные возможные претензии клиентов	Включение сигнализаторов ABS/ESP/REF с сообщением/без сообщения о неисправности
Подозрительные зоны	<p>Датчик угла поворота рулевого колеса</p> <p>Сеть CAN подвески</p> <p>Межсистемная сеть CAN</p>