

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ C0051 96 (КОМПЬЮТЕРА СИСТЕМЫ ABS/ESP)

Компьютер ESP BOSCH 9.0	
Код ошибки	C0051 96
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Датчик угла поворота рулевого колеса : Внутренняя неисправность
Описание диагностики	Возможность 1 - Сигнал, уточняющий поожение датчика угла поворота рулевого колеса обнаруживает недействительное или неопределимое значение в течение не менее 100 мс - Скорость автомобиля превышает 9 км/ч
	Возможность 2 - Сигнал, уточняющий поожение датчика угла поворота рулевого колеса обнаруживает недействительное или неопределимое значение в течение не менее 500 мс
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов ошибок	Зажигание включено (В течение не менее 30 секунд)
Аварийные режимы при наличии ошибки	Отключение функции противобуксования колес с воздействием на момент двигателя (BASR)
	Отключение функции динамической стабилизации
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Сигнализатор ESP
Основные возможные претензии клиентов	Включение сигнализаторов ABS/ESP/REF с сообщением/без сообщения о неисправности
Подозрительные зоны	Датчик угла поворота рулевого колеса
	Сеть CAN подвески
	Межсистемная сеть CAN