

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1434 96 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17C60	
Код ошибки	P1434 96
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Насос введения топливной присадки с мультиплексной связью : Дефект мультиплексного насоса
Описание диагностики	Неисправность насоса добавки без ошибки связи между блоком BSI и насосом добавки Время передачи кода ошибки составляет 6 секунды
Условия активации диагностики	Двигатель работает
Условия исчезновения кодов ошибок	Должны выполняться следующие условия - Движение с прогретым двигателем в течение 5 мин - Добавить 10 литров топлива
Аварийные режимы при наличии ошибки	Запрет запуска процесса регенерации сажевого фильтра, инициируемого при послепродажном обслуживании Отключение круиз-контроля Отключение ограничителя скорости автомобиля
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Сигнализатор "SERVICE"
Основные возможные претензии клиентов	Отсутствие автоматической остановки двигателя Потеря мощности Невозможно активировать функцию круиз-контроля / ограничения скорости автомобиля Отключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля Необратимое отключение круиз-контроля Проблема с запуском Утечка жидкости/запах (дизельное топливо, масло и т. д.)
Подозрительные зоны	Форсунка впрыска присадки Насос для подачи добавки в дизельное топливо Гибкий карман резервуара с присадкой сажевого фильтра Уровень добавки в топливо