

		Technical Service Bulletin (TSB) VF7SC8FP0BW595066			
		ДАТА	03/12/2014	ВЕРСИЯ	4
РЕФЕРАНС ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ	B1IW0104Q0	АННУЛИРУЕТ И ЗАМЕНЯЕТ ДОКУМЕНТ ОТ 17/11/2014			
АВТОМОБИЛИ	С3 (А51) И ДВИГАТЕЛЬ ТИПА ЕР				
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА	ЗАТРУДНЕН ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ				
ПРОИСХОЖДЕНИЕ	ЗАГРЯЗНЕНИЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ				

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

При первом запуске холодного двигателя. Двигатель нормально запускается повторно после нескольких минут работы

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Очистка свечей зажигания.

2.1. Работа

ПРИМЕЧАНИЕ : Выполните в требуемом порядке операции, описанные ниже

Запустите двигатель при наружной температуре.

Включить следующие потребители электроэнергии :

- Головное освещение
- Противотуманные фары и фонари
- Обогрев заднего стекла
- Кондиционер на максимальное охлаждение и вентиляцию в максимальное положение

На холостом ходу ускорить и удерживать частоту вращения на уровне 1500 мин-1.

Разогнаться, чтобы режим двигателя увеличился с 1500 мин-1 до 4000 мин-1 в течение 10 с.

Установить режим двигателя в 4000 мин-1 в течение 50 секунд.

Постепенно снизить режим до холостого хода.

Дать двигателю поработать 10 секунд на холостом ходу.

Отключите все устройства, потребляющие электроэнергию автомобиля.

Остановить двигатель.

2.2. Время проведения работ

С3 (А51)

Оплачиваемое время : 0,20Н.

Код операции : 9R01RP00.

Код причины : 0625.

ПРИМЕЧАНИЕ : Направлять отчет о неисправности (CRI) в случае повторения неисправности после применения данного документа