

<b>INFO'RAPID</b>	
B2BW0AQ0 : Версия 0 от 27/03/2008	
ДЛЯ : C4 PICASSO И МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ ДО OPR 11437	
<b>ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :</b>	<b>ВИБРАЦИЯ И ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ</b>
<b>УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :</b>	<b>ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ</b>

## 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

подшипник выключения сцепления.

## 2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Установка нового цилиндра привода сцепления номер запчасти 2041 A1 или 2041 A2 ведет за собой обязательное программирование компьютера коробки передач

1-й номер коробки передач с новым выжимным подшипником сцепления : 20DS36 188646.

### 2.1. Необходимые детали

C4 Двигателя DV6 : 1 Программное обеспечение компьютера коробки передач (Номер (реферанс) 96 658 867 80).

C4 PICASSO :

- Двигателя DV6 : 1 Программное обеспечение компьютера коробки передач (Номер (реферанс) 96 658 868 80)
- Двигателя EW10 : 1 Программное обеспечение компьютера коробки передач (Номер (реферанс) 96 658 910 80)
- Двигателя DW10 : 1 Программное обеспечение компьютера коробки передач (Номер (реферанс) 96 658 907 80)

### 2.2. Работа

Загрузка нового ПО в компьютер секвентальной коробки передач с ручным управлением.  
(В зависимости от вида двигателя).

### 2.3. Время проведения работ

Код работы: 1826 IR70.

Оплачиваемое время: 0,40 ч.

## 3. СЕРИЙНОЕ РЕШЕНИЕ

Начиная с номера OPR 11438 : Серийная установка новых выжимных подшипников сцепления.

Не составляйте отчет о неисправности (CRI), чтобы сообщить о неисправности, произошедшей с автомобилем, выпущенным до внесения изменения в серийном производстве ; И наоборот, составляйте отчет о неисправности (CRI), для всех случаев повторения неисправности после применения данной информации или для любой неисправности, произошедшей с автомобилем, выпущенным после внесения изменения в серийном производстве.