

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1461 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH**СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH*

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P1461
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Сигнал фиксации положения электроклапана EGR : Смещение упоров, введенных на длительный период
Описание диагностики	Расхождение более 14 % в положении клапана рециркуляции отработавших газов в нижнем упоре по отношению к положению, установленному при "обучении" при самом первом выключении (между выключением зажигания и "засыпанием" компьютера)
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
	Значение температуры жидкости двигателя между 10°C и 100°C
	Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 10 до 15 В
Условия исчезновения кодов неисправности	5 запусков с движением автомобиля
Аварийные режимы при наличии неисправности	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Двигатель работает с рывками, глохнет
	Дым из выхлопной трубы
	Недостаток мощности
	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Электрический жгут
	Разъем
	Электрический клапан рециркуляции выхлопного газа
	Компьютер управления двигателем (Программное обеспечение)