

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P2199 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА SIEMENS И ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTEd4*

Компьютер управления двигателем SIEMENS SID803	
Код ошибки	P2199
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Сигнал температуры воздуха на впуске : Согласованность двух значений температуры воздуха
Описание диагностики	Расхождение температуры воздуха на входе в двигатель и его температуры в расходомере свыше 25°C в течение 3,5 секунд
Условия активации диагностики	Расхождение температуры охлаждающей жидкости и температуры топлива менее 60°C
	Средняя температура между температурой охлаждающей жидкости и температурой топлива менее 85°C
	Скорость автомобиля превышает 68 км/ч
	Разность между давлением наддува и атмосферным давлением менее 1 бар
	Нет ошибок температуры и давления
	Отсутствует фаза регенерации
Условия исчезновения кодов неисправности	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии неисправности	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Рывки/остановка двигателя
	Недостаток мощности
Подозрительные зоны	Расходомер
	Электрический жгут
	Электрическое соединение
	Компьютер управления двигателем