

<b>INFO'RAPID</b>	
B1AULFQ0 : Вер❖и❖ 1 от 09/07/2014	
Аннулирует и замен❖ет документ от 15/11/2005	
Для : C5 (X7) и ДВИГАТЕЛЬ ТИП DV и СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ EURO 4 (ДВИГАТЕЛЬ)	
<b>ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :</b>	<b>ПАДЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ СИГНАЛИЗАТОРА ДИАГНОСТИКИ - ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ P0100, P0101, P0102, P0103, P0104, P0112, P0113</b>
<b>УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :</b>	

## 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Значение сигнала расходомера некорректно.

## 2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Чтение кодов ошибок.

Замена разъема расходомера.

### 2.1. Необходимые детали

1 Ремонтный электрический жгут-адаптер (Реферанс P.R 6569.Q9).

### 2.2. Чтение кодов ошибок

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Диагностика должна проводиться обязательно с использованием диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техника, допущенного к применению методов по рекомендациям прибора : Выбрать меню "Поиск неисправности". Выполнить "чтение кодов неисправности". В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (входная страница с выбором методов по разделам). Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу. Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"

Выполните считывание кодов неисправности :

- При наличии одного или нескольких кодов неисправностей P0100, P0101, P0102, P0103, P0104, P0112, P0113 : Применить данную информацию
- При наличии других кодов ошибок : Не применять данную информацию

### 2.3. Работы

[Заменить разъем расходомера.](#)

### 2.4. Время проведения работ

Оплачиваемое время : 0,80Н.

Код операции : 9R07RP00.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Направить отчет о неисправности (CRI) производителю для учета повторяющихся неисправностей после применения этой информации