

INFO'RAPID	
B1HW014RQ0 : Вер◆и◆ 18 от 02/07/2014	Аннулирует и замен◆ет документ от 28/04/2014
ДЛЯ : C4 PICASSO И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6CDT ДО OPR 13190	
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :	УТЕЧКА МОТОРНОГО МАСЛА С ВКЛЮЧЕНИЕМ СИГНАЛИЗАТОРА ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ, ИЛИ БЕЗ НЕГО, И/ИЛИ ПРОИЗВОЛЬНО ВОЗНИКАЮЩЕЕ НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F5 СГОРЕЛ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ (НА PSF1)
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	АВТОМОБИЛИ СТАРШЕ ОДНОГО ГОДА

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Герметичность электромагнитного клапана управления масляным насосом.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Проверка утечек.

Контроль электрооборудования.

Замена электромагнитного клапана управления масляным насосом.

2.1. Необходимые детали

1 Электромагнитный клапан управления масляным насосом (Реф. V7 647 238 80).

1 Герметизирующая втулка (Реф. V7 645 836 80).

2.2. Ингредиент

1 Аэрозольный растворитель обезжириватель (Реф. 97 26 63).

2.3. Проверка утечек

2.3.1. Проверка 1 : Внешняя утечка моторного масла

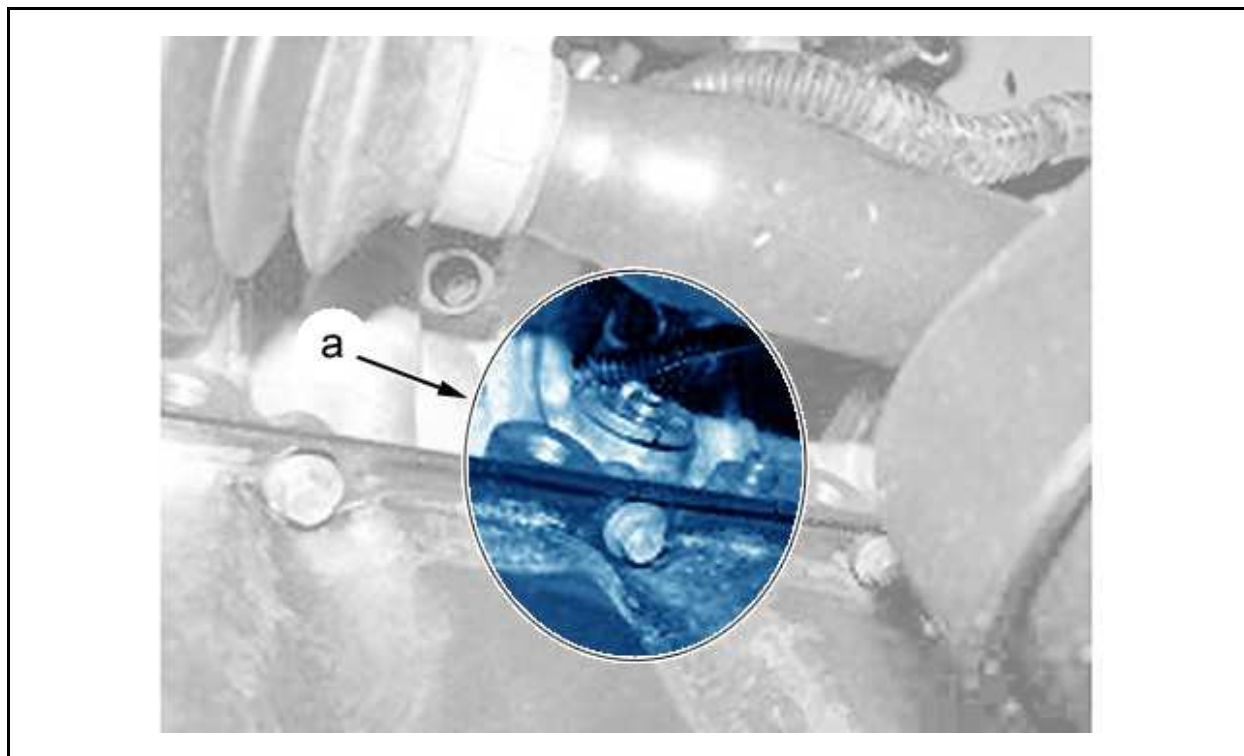


Рисунок : B1HU03MD

Проверить наличие следов утечки на блоке двигателя (в "а") (Задняя поверхность / Со стороны щитка) :

- При наличии моторного масла на блоке двигателя ; Выполнить ремонтные работы 1 + Проверка 2
- При отсутствии утечки моторного масла на блоке двигателя ; Выполнить проверку 2

2.3.2. Проверка 2 : Проверка разъема электромагнитного клапана управления масляным насосом

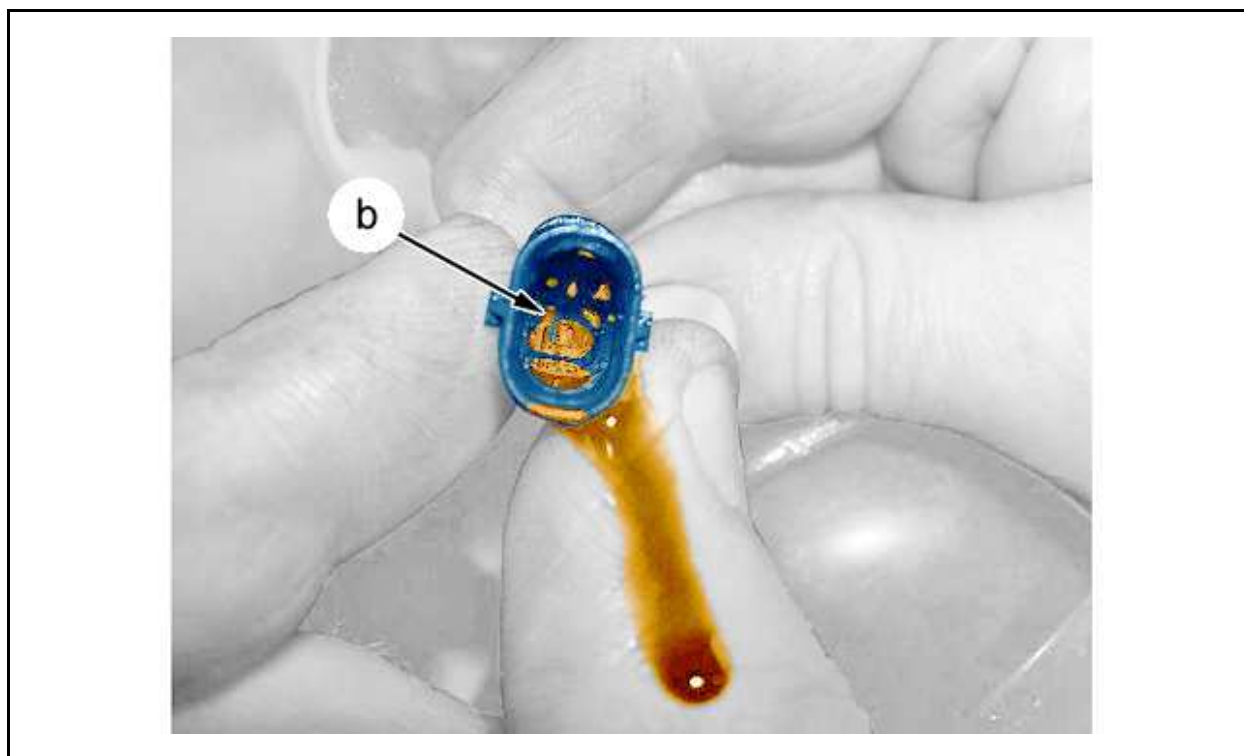


Рисунок : B1HU03ND

Отключить разъем электромагнитного клапана управления масляным насосом :

- При наличии масла на разъеме электромагнитного клапана управления масляным насосом (в "b") ;
Выполнить ремонтные работы 1 + Проверка 3

- При отсутствии масла на разъеме электромагнитного клапана управления масляным насосом (в "b") : Жгут электромагнитного клапана управления масляным насосом в порядке : Не проводите ремонтных работ

2.3.3. Проверка 3 : Проверка разъема компьютера управления двигателем

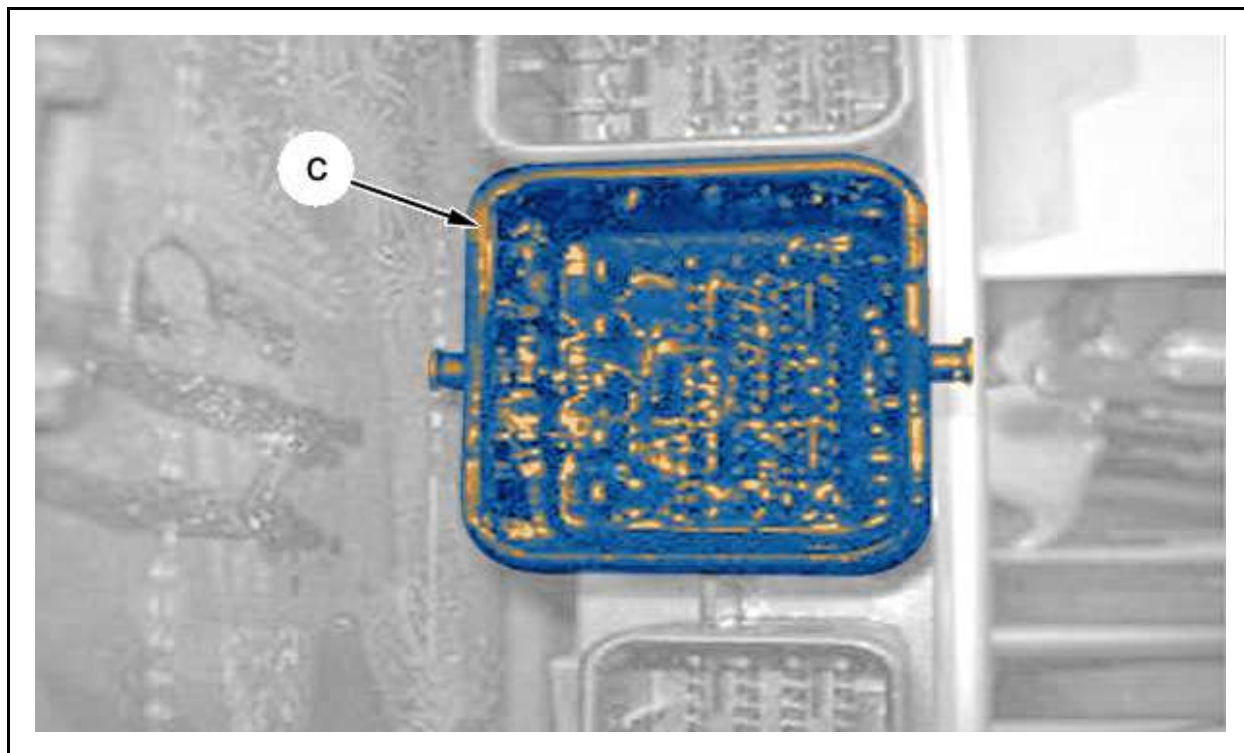


Рисунок : B1HU03OD

Отключить разъем компьютера управления двигателем (53 контактный разъем, коричневый) :

- При наличии масла на разъеме компьютера управления двигателем (в "c") : Выполнить ремонтные работы + 2
- При отсутствии масла на разъеме компьютера управления двигателем (в "c") ; Жгут электромагнитного клапана управления масляным насосом в порядке : Не проводите ремонтных работ

2.4. Контроль электрооборудования

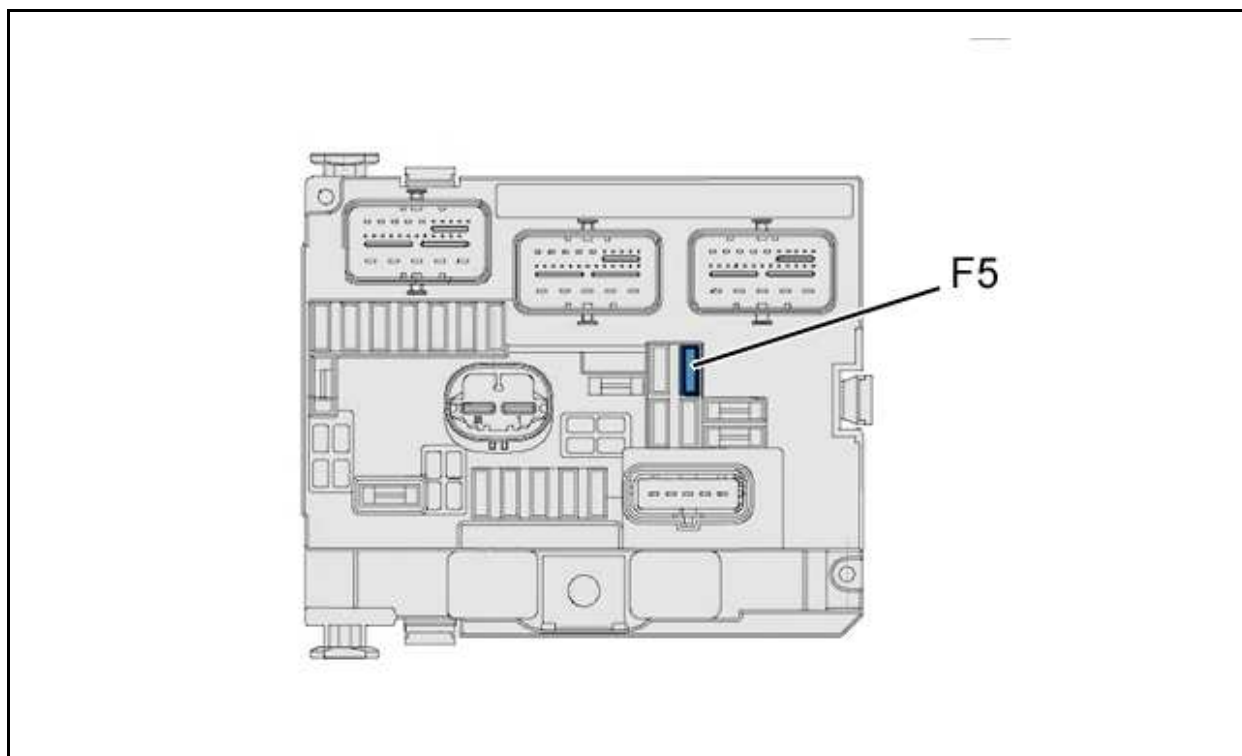


Рисунок : B1HU03CD

Проверить предохранитель F5 на 15A на PSF1 :

- Если предохранитель F5 перегорел : Заменить предохранитель ; Провести контроль утечек
- Если предохранитель не перегорел ; Провести контроль утечек

ПРИМЕЧАНИЕ : Течь масла может вызвать появление кодов неисправности P0117, P0118, P0119, P023A P023B, P023C, P0597, P0598, P0691, P0693, P0945 и/или P0947

2.5. Работы

2.5.1. Работа 1

Очистить и обезжирить места течи ; С помощью очистителя обезжиривателя.

Замена :

- Электромагнитный клапан управления масляным насосом
- Герметизирующая втулка

Выполнить следующие ремонтные операции :

- Слить масло из коробки передач (механическая коробка передач)
- Установите правую полуось
- Снять подшипник правого приводного вала
- Слить масло из двигателя
- Снять нижний масляный поддон двигателя
- Снимите масляный насос
- Снять электромагнитный клапан управления масляным насосом
- Проверить соответствие электромагнитного клапана управления масляным насосом (запасные части)
- Установите сальник
- Установить электромагнитный клапан управления масляным насосом
- Установить масляный насос
- Установить нижний масляный поддон двигателя
- Установить подшипник правого приводного вала
- Установить на место приводные валы
- Залить масло в коробку передач (механическая коробка передач)

- Залейте моторное масло и доведите его до уровня

ПРИМЕЧАНИЕ : Замена масляного насоса не нужна

2.5.2. Работа 2

Очистить и обезжирить места течи ; С помощью очистителя обезжиривателя.

2.6. Время проведения работы

2.6.1. Замена предохранителя + Проверка 1 + Проверка 2

Оплачиваемое время : 0,40Н.

Код операции : 9R03RP00.

Код причины : 019С.

2.6.2. Проверка 1 + Проверка 2 + Проверка 3 + Работа 2

Оплачиваемое время : 0,60Н.

Код операции : 9R05RP00.

Код причины : 019С.

2.6.3. Работа 1

Механическая коробка передач :

- Оплатаваемое время : 3,40Н
- Код операции : 9R33 RP00

Автоматическая коробка передач :

- Оплатаваемое время : 3,20Н
- Код операции : 9R31 RP00

3. СЕРИЙНОЕ РЕШЕНИЕ

Начиная с номера OPR 13191 - улучшение герметичности электромагнитного клапана управления масляным насосом.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не составляйте отчет о неисправности (CRI), чтобы сообщить о неисправности, произошедшей с автомобилем, выпущенным до внесения изменения в серийном производстве ; Напротив, оформлять отчет (неисправности (CRI), для всех случаев повторения неисправности после применения данной информации или для любой неисправности, произошедшей с автомобилем, выпущенным после внесения изменения в серийном производстве