

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1062 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH*

Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4	
Код ошибки	P1062
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Различие между управлением электродвигателем и положением системы
Описание диагностики	Ошибка положения изменяемого подъема клапанов (valvetronic) - Достоверность управления электродвигателем изменяемого подъема клапанов - Это изменение является требуемым циклическим отношением открытия, если система управления изменением подъема клапанов исправна
Условия активации диагностики	Компьютер управления двигателем в фазе главного "пробуждения"
Условия исчезновения кодов неисправности	В ходе следующего цикла при условии отсутствия определения ошибки
Аварийные режимы при наличии неисправности	Переход в режим работы дроссельной заслонки
	Команда на максимальный подъем клапанов
	Плохое питание реле системы изменения подъема клапанов
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Запуск невозможен
	Сложности с запуском
	Глохнет после запуска
	Двигатель глохнет на холостом ходу
	Недостаток мощности
	Провал при ускорении
Подозрительные зоны	Повышенный расход топлива
	Электродвигатель изменения подъема клапанов (Valvetronic)
	Механическая система изменяемого подъема клапанов (valvetronic)
	Компьютер управления двигателем