

INFOFLASH	
B1AW011JQ0 : Verze 1, 24/11/2010	Ruší a nahrazuje dokument 16/11/2010
PRO : 207 A VSTREKOVANIE EP6DT AŽ DO Ě.OND 12503	
PŘÍZNAK POZOROVANÝ ZÁKAZNÍKEM :	ŠKUBÁNÍ PŘI ZVÝŠENÉM ZATÍŽENÍ A ZTRÁTA VÝKONU - S NEBO BEZ ROZSVÍCENÍ KONTROLKY - ZA PŘÍTOMNOSTI KÓDU ZÁVADY P1385
PODMÍNKY VÝSKYTU :	

1. PŮVOD

Nekompatibilita motorového oleje plněného ve výrobě s některými palivy.

2. OPRAVA V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Čtení kódů závad.

Vyčištění hlavy válců.

Výměna motorového oleje a výměna olejového filtru.

2.1. Potřebné díly

1 Těsnění zátky vypouštěcího otvoru (Objednací číslo ND podle verze vozidla).

1 Olejový filtr (Objednací číslo ND podle verze vozidla).

2.2. Předepsané přípravky (doporučené provozní náplně)

2 spreje (Označení ND 1606394180).

2.3. Čtení kódů závad

Provést čtení kódů závad :

- Za přítomnosti kódu závady P1385 : Uplatnit pokyny z tohoto informačního dokumentu
- V případě přítomnosti jiných kódů závad : Neuplatňovat pokyny z této informace

2.4. Zásah

2.4.1. Vyčistit hlavu válců následujícím postupem

Nechat zahřát motor na pracovní teplotu.

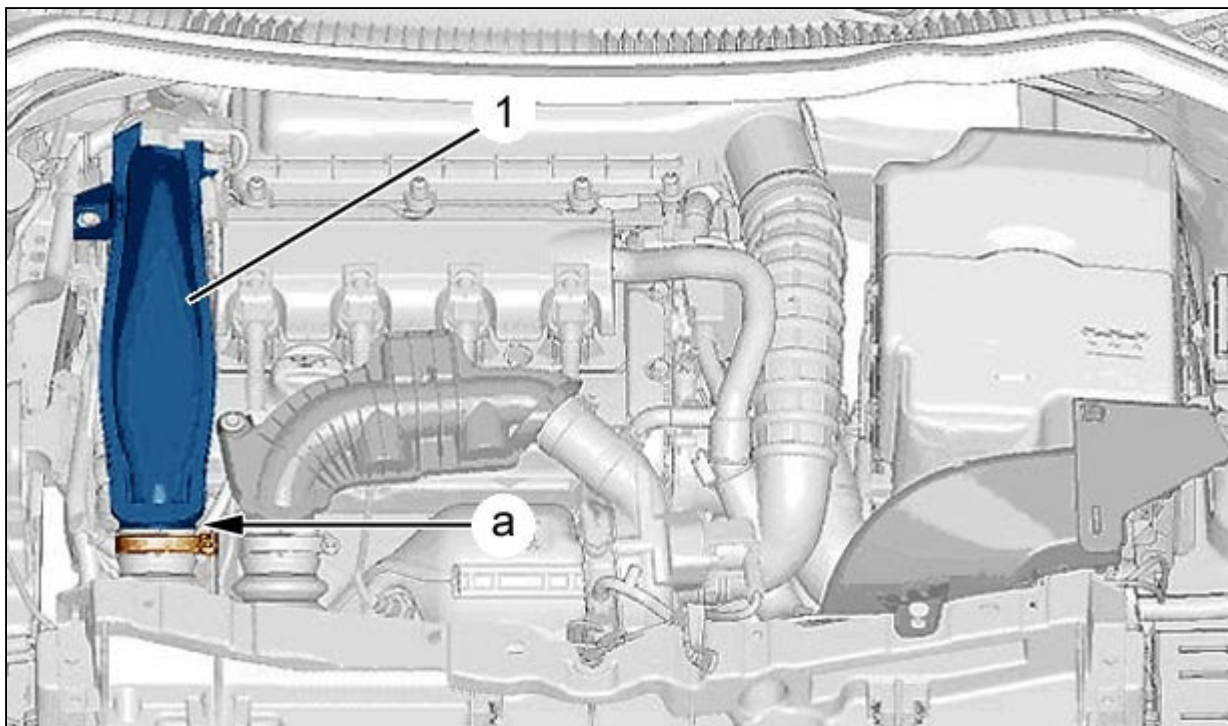


Schéma : B1AU009D

Demontovat částečně spojovací potrubí sání vzduchu (1) (v místě "a").

Demontovat upevňovací pásek a odpojit sací potrubí, aby bylo možno zasunout koncovku pro vstříknutí čistícího přípravku (v místě "a").

POZOR : Nepřekročit dobu působení přípravku, která je stanovena na 30 min

První etapa :

- Zasunout vstříkovací koncovku do spojovacího potrubí sání vzduchu (1) (v místě "a")
- Nastartovat motor a udržovat zrychlené otáčky přibližně 2500 ot/min
- Vystříkat celý obsah spreje do spojovacího potrubí sání vzduchu (1), přitom udržovat ustálené otáčky motoru 2500 ot/min
- Vypnout motor a vyčkat 15 minut (nepřekročit mez 30 minut)

Druhá etapa :

- Zasunout vstříkovací koncovku do spojovacího potrubí sání vzduchu (1) (v místě "a")
- Nastartovat motor a udržovat zrychlené otáčky přibližně 2500 ot/min
- Vystříkat celý obsah spreje do spojovacího potrubí sání vzduchu (1), přitom udržovat ustálené otáčky motoru 2500 ot/min
- Vypnout motor
- Namontovat spojovací potrubí sání vzduchu (1)

2.4.2. Výměna motorového oleje a výměna olejového filtru

[Provést výměnu motorového oleje podle norem výrobce vozidla.](#)

Vyměnit olejový filtr .

Provést jízdní zkoušku (na začátku zkoušky může být zpozorováno mírné škubání, je to normální jev, který je součástí fáze čištění).

Pokud se kód závady P1385 znovu objeví ; Kontaktovat asistenční centrum.

2.5. Čas pro zásah

Čas pro fakturaci : 2,40H.

Kód operace : 99522A.

POZNÁMKA : Zaslát hlášení o závadě (CRI) u každého opakování závady po uplatnění pokynů z tohoto informačního dokumentu